

# Urkunde



## DAT-SCHÄTZUNG

### HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto  
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



### FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Fiat
Modell	Ducato Kasten 30 (290)(04.2014->), 115 Multijet, L1H1, 2014 - 2016
Leistung	85 kW / 116 PS
Hubraum	1956 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 5-Gang
Erstzulassung	19.09.2014
Laufleistung	128.710 km
DAT Europa-Code®	02 280 100 001 0001 DE001 5357
VIN	ZFA25000002698559
Amtl. Kennzeichen	HX-SW 134
KBA-Schlüssel	4136/AUV
Aufbauart	Kastenwagen
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	Unbekannt

### DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

**Michael Hüser**  
Buschhorn + Schäfers  
Wewerstr. 9  
33106 Paderborn-Elsen



Urkundennummer	1038849-5JECFJSYFZV/000
Gutachtennummer	525080550-SC
Wertfeststellung am	01.09.2025
Wertfeststellung zum	28.08.2025
Datenstand	09/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe  
[www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html](http://www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html).



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH  
Tegelweg 25  
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE  
1038849-5JECFJSYFZV/000

BETRIFFT	Schätzung
<b>Auftragsnummer</b>	<b>525080550-SC</b>
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Hüser
Besichtigungsdatum	01.09.2025




#### FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)  
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang:  
43 Seiten  
Fahrzeugbeschreibung  
Zustandsbericht/Fotos

#### BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **01.09.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:  
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 01.09.2025

Paderborn, den 28.08.2025  
Michael Hüser



## TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen
Fabrikat	Fiat
Typ / Untertyp	Ducato Kasten 30 (290)(04.2014->) / 115 L1H1 RS: 3000 mm
Fahrzeug-Ident-Nummer	ZFA25000002698559
Amtliches Kennzeichen	HX-SW 134
KBA-Nummer	4136/AUV
Erste / Letzte Zulassung	19.09.2014 / 17.01.2019
Hubraum / Leistung	1.956 cm <sup>3</sup> / 85 kW (116 PS)
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 85 kW JTD KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	4 / 3
Länge / Breite / Höhe	4.963 / 2.050 / 2.254 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	10/2024
Letzter Kundendienst am	14.01.2024
Laufleistung abgelesen	128.710 km
Farbe	COLORE ESTERNO (Aluminium Grau (metallic))
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Unfallschaden	unbekannt
Besichtigungszustand	regennass
Besichtigungsbedingungen	es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung, Es konnte keine Probefahrt durchgeführt werden, Weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

## BEREIFUNG

### 1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Michelin	225/70 R15C 112/110R Agilis Alpin M+S
2	Michelin	225/70 R15C 112/110R Agilis Alpin M+S
Reifenzustand		verkehrssicher

### Profiltiefe in mm

links	rechts
6,5	6,5
6,5	6,5



### SERIENAUSSTATTUNG

Ablagen: Gepäcknetz an Hecktüren, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Armlehne für Fahrersitz, Blinkleuchten im Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 5-Gang, Karosserie/Aufbau: Kasten (Standard), Kurbelgehäuseentlüftung beheizt, Laderaumtrennwand (Gitter) hinter Fahrer, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 2,0 Ltr. - 85 kW JTD KAT, Radstand 3000 mm, Reifen 215/70 R15C 109/107 S, Reifen-Reparaturkit, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, Stahlfelgen 6x15, Tagfahrlicht, Verglasung leicht getönt, Wassersensor Kraftstoff-Filter, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### SONDERAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite, Antenne (Radioantenne) in Außenspiegel integriert, Audiosystem: UConnect mit Bluetooth, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Heckflügeltüren mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Kopfstützen gepolstert, Laderaumtrennwand mit Fenster, Metallic-Lackierung, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links mit Verglasung, Standheizung, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest

### ZUSATZAUSSTATTUNG

Laderaumboden, Laderaum-Regaleinbauten (Bott-Vario), Warn-/Dekorstreifen



### **Bemerkungen**

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

### **Auftrag und Besichtigung**

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,  
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

### **Lackschichtdicke**

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür, hinten rechts	<b>250 <math>\mu</math></b>
Seitenwand, hinten rechts	<b>über 2000 <math>\mu</math></b>

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

### **Hinweise**

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**PRÜFBERICHT**

<b>Position</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Karosserie aussen / Beleuchtung</b>		
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Fahrzeug mit erhöhter Lackschichtdicke	▼
Fahrerhaus	Der Einstieg v.l. ist verschrammt, Der Einstieg h.r. ist verschrammt, Der Einstieg h.l. ist verschrammt	●
Türen	Die Tür v.r. ist verschrammt, Die Schiebetür h.r. ist leicht verschrammt, Die Schiebetür h.l. ist verschrammt, Die Tür v.l. ist verschrammt	●
Dach/Schiebedach	Dach mit zahlreichen Lackbeschädigungen	●
Kotflügel/Seitenteile	Seitenwand links mit Lackbeschädigungen	●
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung vorn ist leicht gestaucht / verschrammt, Abdeckung Abschleppöse fehlt, Die Stoßfängerverkleidung hinten (Ladekante) ist verschrammt	●
Spiegel/Zierleisten	Der Außenspiegel rechts ist verschrammt, Der Außenspiegel links ist leicht verschrammt	●
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen, Fahrzeug rundum mit Lackbeschädigungen / Korrosion im Radlaufbereich	●
<b>Innen/Kofferraum/Bereifung</b>		
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	●
Sitze	Die Sitzbezüge (Stoff) sind verschmutzt - aufbereiten, Sitzbezug v.l. beschädigt	●
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt, Die Einstiegsverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt	●
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Laderaumverkleidungen sind leicht verschrammt - aufbereiten / reinigen, Laderaum mit Lackbeschädigungen, Die Heckklappenverkleidungen sind verschrammt	●



Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	●
<hr/>		
<b>Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung</b>		
Motor	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden (Risiko), Die Batterie war bei der Besichtigung entladen und musste überbrückt werden - Motor sprang nicht an! (Risiko)	●
Betriebsbremse	Bremsscheiben rundum mit Korrosion	▼
Kundendienst	Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 03.09.21 bei 83371 km, Ein Kundendienst ist überfällig, Die Servicehistorie konnte nicht überprüft werden (Risiko)	●
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist überfällig	●
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	●
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren drei Schlüssel vorhanden	●

#### ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Dach/Schiebedach

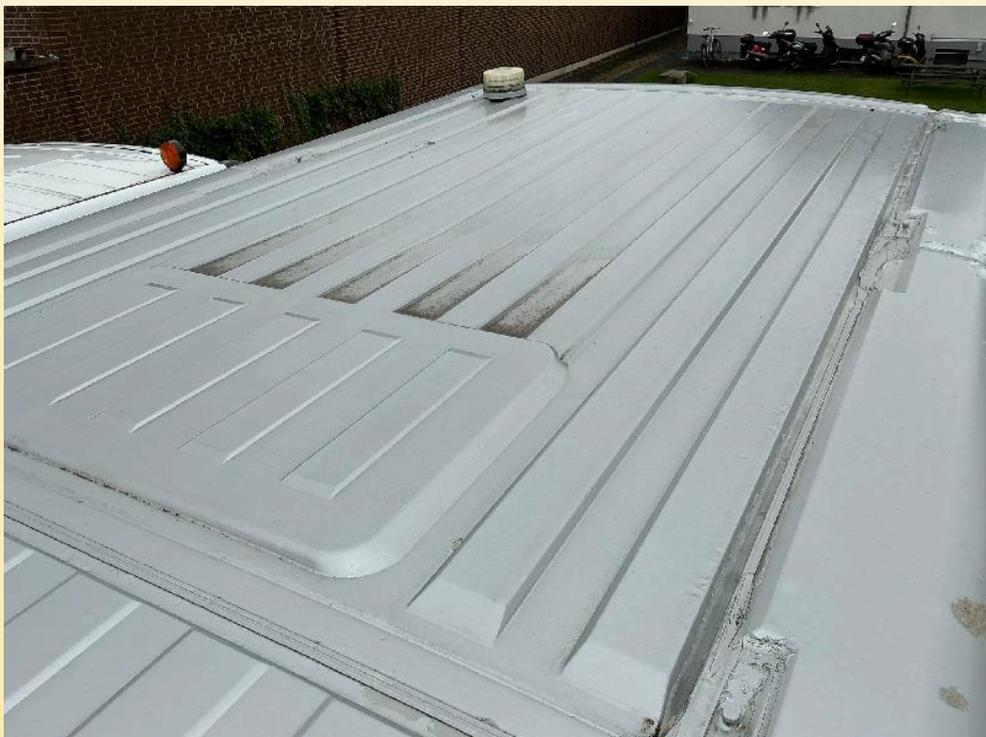


Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile

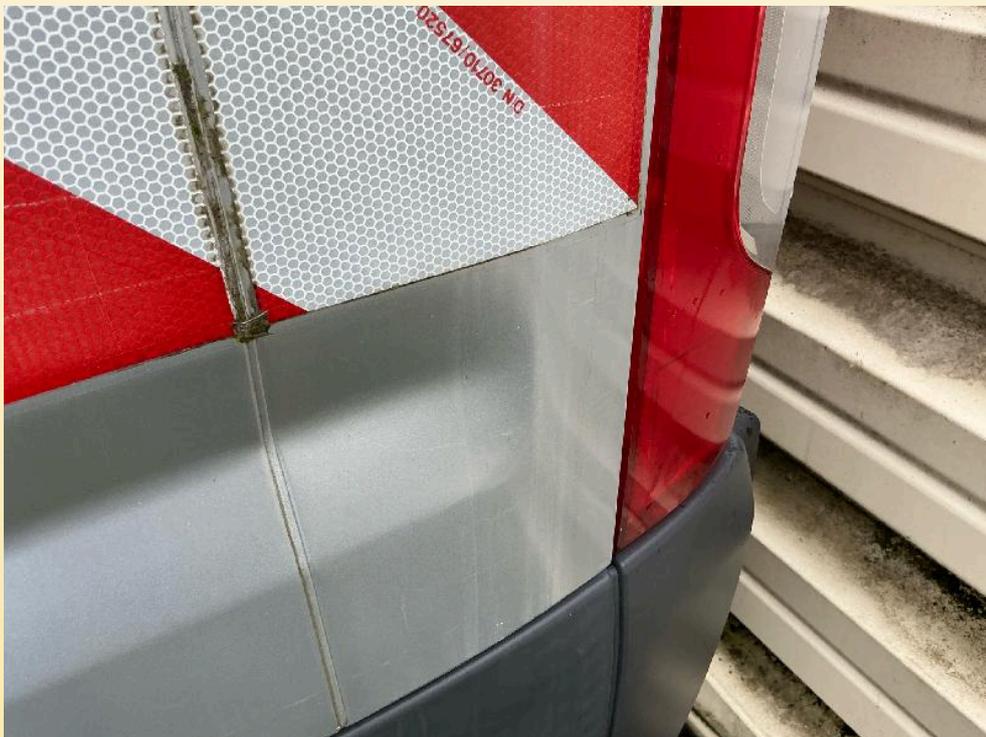


Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Lackierung



Bild: Lackierung



Bild: Lackierung



Bild: Scheiben



Bild: Scheiben



Bild: Sitze



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Motor

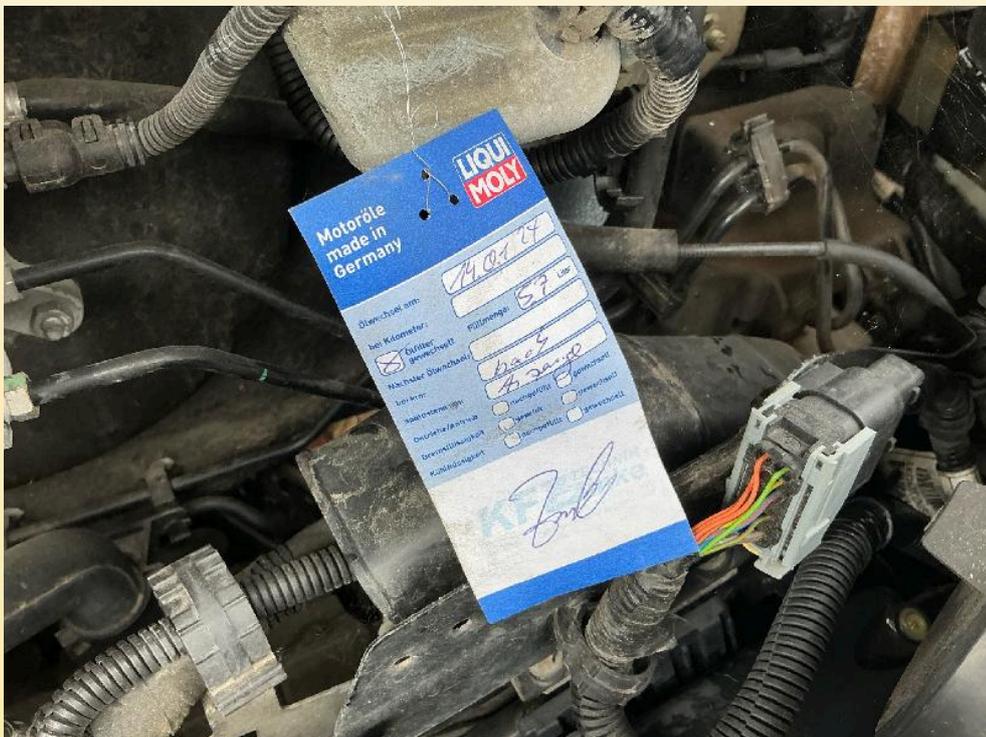


Bild: Motor



Bild: Motor



Bild: Betriebsbremse



Bild: Betriebsbremse

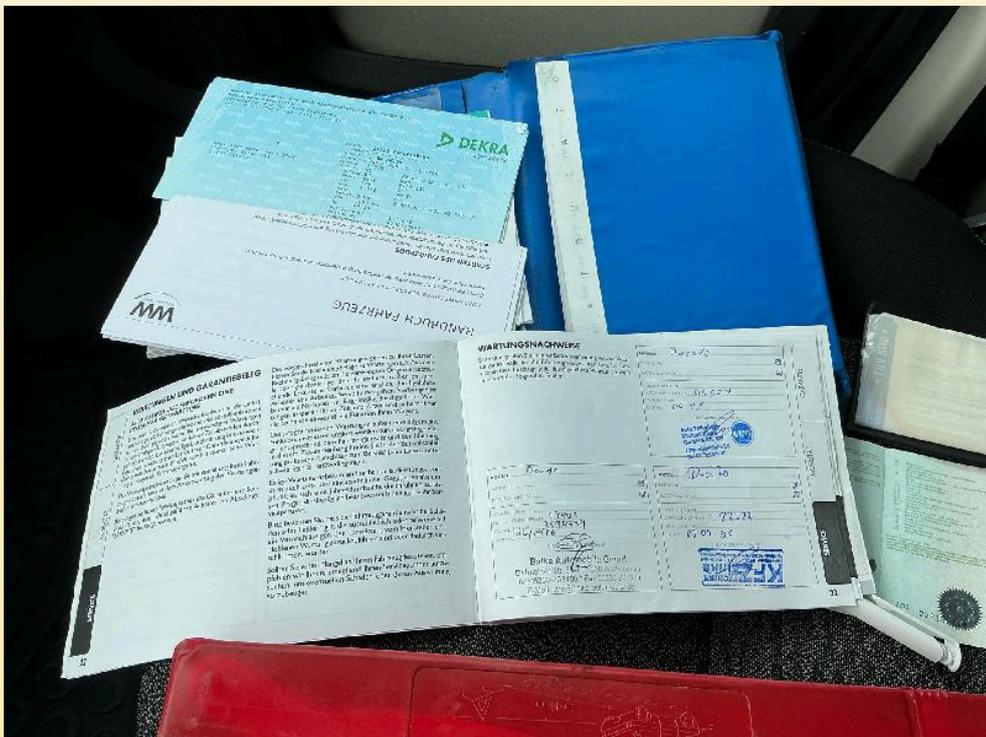


Bild: Kundendienst

