

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT


Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

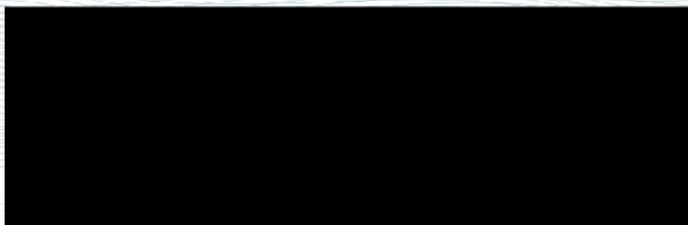

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Opel
Modell	Combo D (10.2011->), 1.3 CDTI, L1H1 2,2t (Euro 6), 2016 - 2018
Leistung	70 kW / 95 PS
Hubraum	1248 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 5-Gang
Erstzulassung	01.08.2016
Laufleistung	121.197 km
DAT Europa-Code®	01 650 105 001 0008 DE00I 5584
VIN	W0L6ZZU1AH9599461
Amtl. Kennzeichen	PB-WW 6113
KBA-Schlüssel	0035/BIN
Aufbauart	Kastenwagen
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Hüser
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen



Urkundennummer	1038849-5JEBESVHTT5/000
Gutachtennummer	525080547-SC
Wertfeststellung am	21.08.2025
Wertfeststellung zum	21.08.2025
Datenstand	08/2025



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JEBESVHTT5/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	525080547-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Hüser
Besichtigungsdatum	20.08.2025 12:30 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **21.08.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 21.08.2025

Paderborn, den 28.08.2025

Michael Hüser

Anhang:
36 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kastenwagen
Fabrikat	Opel
Typ / Untertyp	Combo D (10.2011->) / Kasten L1H1 2,2t
Fahrzeug-Ident-Nummer	W0L6ZZU1AH9599461 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Amtliches Kennzeichen	PB-WW 6113
KBA-Nummer	0035/BIN
Erste / Letzte Zulassung	01.08.2016 / 01.08.2016
Hubraum / Leistung	1.248 cm³ / 70 kW (95 PS)
Motor	Motor 1,3 Ltr. - 70 kW 16V CDTI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Türen / Sitze	3 / 2
Länge / Breite / Höhe	4.390 / 1.831 / 1.845 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	08/2026
Letzter Kundendienst am	09.05.2023
Letzter Kundendienst bei km	89.318
Laufleistung abgelesen	121.197 km
Farbe	Polarweiss
Lackart	uni (2-Schicht)
Unfallschaden	unbekannt
Besichtigungsbedingungen	Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden, Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden. Eine Hebebühne war nicht verfügbar

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Michelin	195/65 R15 95T Alpin 6 XL M+S
2	Michelin	195/65 R15 95T Alpin 6 XL M+S
Ersatzrad		

Profiltiefe in mm

links	rechts
5	5
5,5	5,5



SERIENAUSSTATTUNG

Ablagegalerie (über Frontscheibe), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 5-Gang, Karosserie/Aufbau: Kasten, L1H1, Zul. Gesamtgewicht 2,2 t, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Radstand 2755 mm, Reifen 185/65 R15 ..T, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenschutzleisten schwarz, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6x16, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Trommelbremse hinten

SONDERAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen vorn, Anhängerkupplung, Armlehne vorn links, Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem CD 50 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (PVC), Bremsscheiben vorn 284 mm, Dockingstation für Navigationssystem, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gepäck-/Laderaumleuchte, Handschuhfach abschließbar, Heckklappe verglast, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenentriegelung Schiebetür, Klimaanlage, Komfort-Paket (1), Komfortsitz vorn links, Laderaumtrennwand geräuschkämmend, Laderaumtrennwand mit Fenster, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder), LKW-Zulassung, Motor 1,3 Ltr. - 70 kW 16V CDTI KAT (A 13 FD / LN9), Multimedia-Paket, Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN), Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem hinten, Radkappen, Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung, Schiebetür links mit Fenster fest, Schiebetür rechts mit Fenster fest, Seitenairbag vorn, Sitz vorn rechts mechan. verstellbar, Sitzheizung vorn links, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Ölfiltersystem: UFI

ZUSATZAUSSTATTUNG

Radvollblenden, Laderaumboden Sortimo, Laderaum Regaleinbauten (Sortimo), Warn-/Dekorstreifen



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - ohne Befund	●
Türen	Tür v.l. mit Lackbeschädigungen im Kantenbereich, Tür v.r. mit Lackbeschädigungen im Kantenbereich, Die Tür h.r. ist leicht verschrammt - polieren, Die Tür v.r. ist leicht verschrammt, Tür v.l. mit Lackbeschädigungen im Kantenbereich, Die Tür v.l. ist leicht verschrammt	●
Dach/Schiebedach	verwittert, Die Antenne ist beschädigt	●
Hauben	Motorhaube mit leichten Steinschlägen, Die Motorhaube ist verschrammt / eingedellt	●
Kotflügel/Seitenteile	Das Seitenteil rechts ist leicht verschrammt - polieren	●
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung hinten ist leicht gestaucht und verschrammt, Die Stoßfängerverkleidung vorn ist leicht verschrammt	●
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen, Der Lack ist rundum verwittert / mattiert - polieren / aufbereiten	●
Beleuchtung	Die Scheinwerfer sind matt - polieren / aufbereiten	●
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	●
Sitze	Die Sitzbezüge (Stoff) sind verschmutzt - aufbereiten	●
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt, Die Einstiegsverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt	●
Armaturen/Signaleinr.	Airbag defekt - Risiko (Kostenausweitung möglich)	●



Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Laderaumverkleidungen sind leicht verschrammt - aufbereiten / reinigen, Laderaum mit Lackbeschädigungen, Die Heckklappenverkleidung ist verschrammt	🛑
Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit Sommerrädern ausgestattet, Die Reifen sind porös	🛑
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	🟢

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motor	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt	🟢
Rahmen/Bodengruppe	Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden	🟡
Kundendienst	geprüft - nicht i.O., Ein Kundendienst ist fällig, Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 09.05.2023 bei 89318 km	🛑
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig	🟢
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	🟢
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	🟢
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Schlüssel vorhanden	🟢

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder

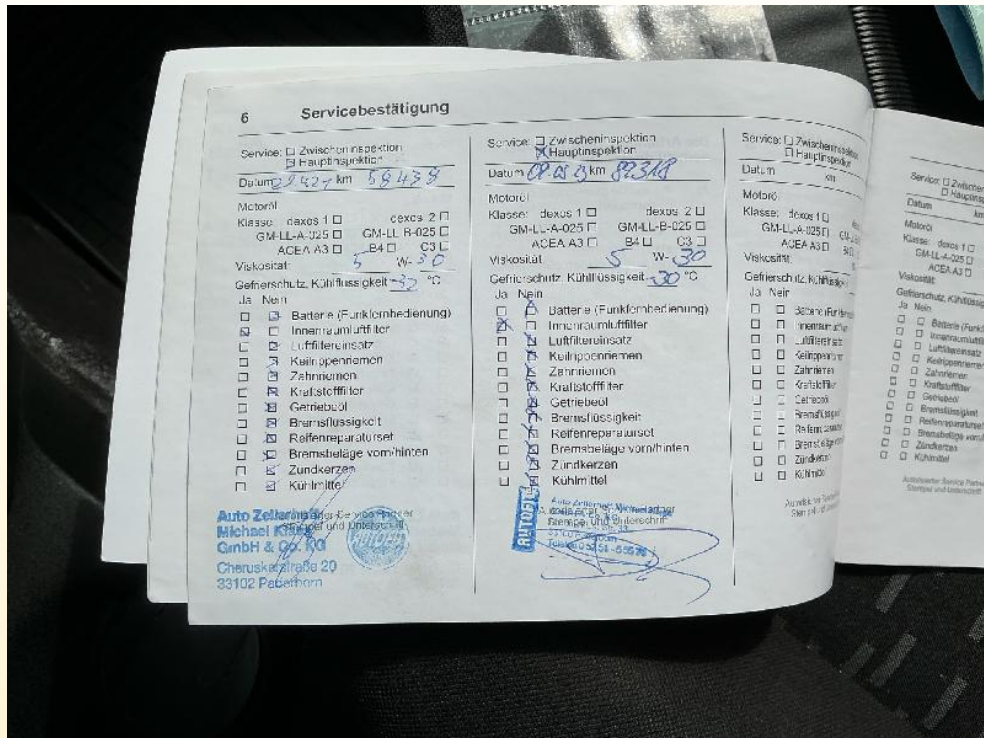


Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Schweller



Bild: Schweller



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Scheiben



Bild: Scheiben



Bild: Beleuchtung



Bild: Beleuchtung



Bild: Sitze



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Bereifung



Bild: Bereifung



Bild: Bereifung



Bild: Motor



Bild: Motor



Bild: Motor

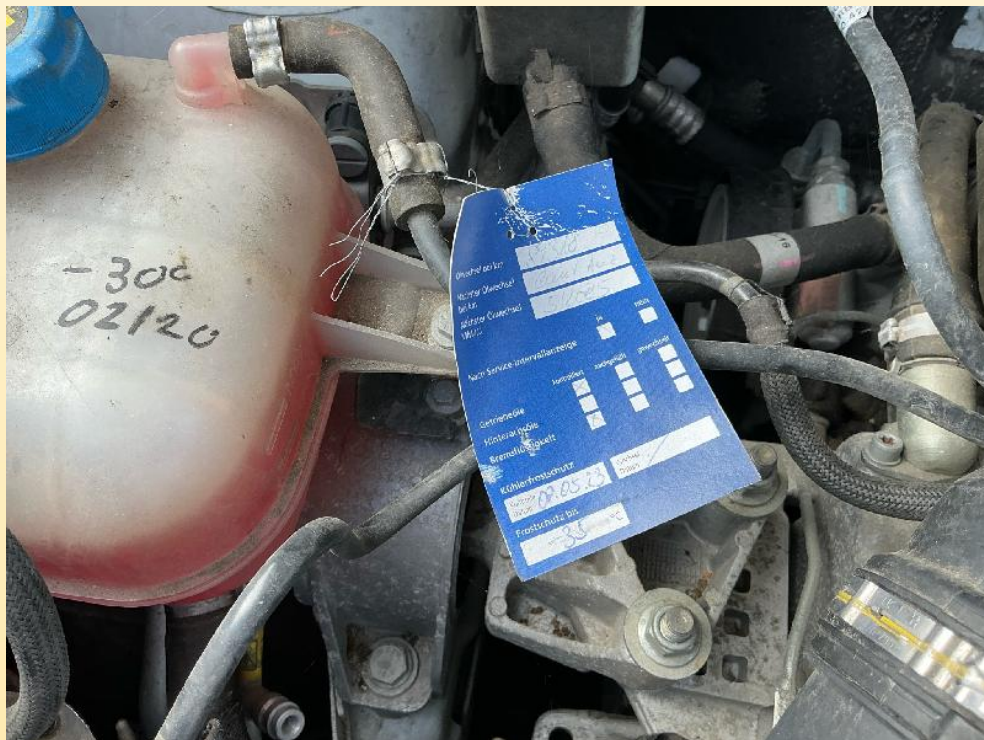


Bild: Motor



Bild: Schließsystem