

DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller

Modell

Leistung

Hubraum

Motorart

Getriebe

Erstzulassung

Laufleistung

DAT €uropa-Code®

VIN

Amtl. Kennzeichen

KBA-Schlüssel Aufbauart

Unfallschaden

Anzahl Halter

Opel

Vivaro Kasten (2019->), 2.0 D, L Edition (L3)(EURO 6d-TEMP), 2019 -

2021

90 kW / 122 PS

1997 ccm

Diesel

Getriebe 6-Gang

06.08.2020

45.116 km

01 650 138 023 0001 DE001 6062

VXEVFAHKKL7034773

MI-WW 4539

3003/AWZ

Kastenwagen

Unfallschaden (unrepariert)

1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Hüser

Buschhorn + Schäfers Wewerstr. 9 33106 Paderborn-Elsen

Urkundennummer Gutachtennummer Wertfeststellung am Wertfeststellung zum Datenstand A. Hist



1038849-5JEBI03ZOJ8/000

525080552-SC 28.08.2025 26.08.2025 08/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.

BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn
Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25

33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE 1038849-5JEBI03ZOJ8/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	525080552-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen
	Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz
	GmbH
Sachverständiger	Michael Hüser
Besichtigungsdatum	26.08.2025



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll) Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am 28.08.2025 durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt: Händlereinkaufswert ohne MwSt.



36 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 28.08.2025

Paderborn, den 28.08.2025

Michael Hüser

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter

Aufbauart Kastenwagen

Fabrikat Opel

Typ / Untertyp Vivaro Kasten (2019->) / Edition L (L3)

Fahrzeug-Ident-Nummer VXEVFAHKKL7034773

identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1

Amtliches Kennzeichen MI-WW 4539 KBA-Nummer 3003/AWZ

Erste / Letzte Zulassung 06.08.2020 / 06.08.2020
Hubraum / Leistung 1.997 cm³ / 90 kW (122 PS)
Motor Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel
Motorart / Zylinder / Motorbauart Diesel / 4 / Reihenmotor

Abgascode Euro 6d-TEMP
Getriebe / Anzahl der Gänge Manuell / 6

Türen / Sitze 4 / 3

Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast 1.726 / 3.100 / 1.374 kg Länge / Breite / Höhe 5.309 / 2.010 / 1.935 mm

Anzahl Achsen 2

Antriebsart Frontantrieb

Anzahl Vorbesitzer 0
Anzahl Halter 1

nächste HU08/2026Letzter Kundendienst am09.08.2022Letzter Kundendienst bei km20.718Laufleistung abgelesen45.116 km

Farbe Jade Weiss/Arktis Weiss

Lackart uni (2-Schicht)

Unfallschaden (unrepariert)

Besichtigungsbedingungen allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur

Verfügung, Es konnte keine Probefahrt durchgeführt werden

Bemerkung Bei dem angegebenen Händlereinkaufswert ohne MwSt. handelt es

sich um das höchste, regional eingeholte Restwertangebot.

BEREIFUNG

Achse

1. Reifensatz

Bezeichnung

1 Michelin 21 2 Michelin 21

Hersteller

215/60 R17C 104/102H Agilis Alpin M+S 215/60 R17C 104/102H Agilis Alpin M+S

Ersatzrad

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
8	8

Gutachten 525080552-SC vom 28.08.2025

Seite2

Kontakt



SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem BT (Bluetooth-/USB-Schnittstelle), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi), Bordcomputer, Bremsassistent, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Getriebe 6-Gang, Getriebevariante - 6-Gang, Typ: ML6C, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Kasten, Karosserievariante: Fahrzeuglänge L3, Klimaanlage, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leuchtweitenregelung, Motor 2,0 Ltr. - 90 kW Diesel KAT (AHK / DW10FE), Parkpilotsystem hinten, Radstand 3275 mm, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür rechts, SCR-System (AdBlue-Technologie), Servolenkung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicht-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Steuer-AV Antriebsstrang Verbrennungsmotor, Steuer-AV Opel, Tagfahrlicht, Türgriffe außen schwarz, Wegfahrsperre

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug, Erhöhte Nutzlast, Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckklappe verglast, Klimazone: Ausführung kalte Länder, Kopf-Airbag-System, Laderaumtrennwand mit Fenster, Produktionsstätte: England (Luton, Orga.-Nr. letzte 2 Stellen = LT), Reifen 215/60 R17 ..H (M+S), Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rückfahrkamera, Seitenairbag vorn, Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum / Schiebetür vorn rechts, fest, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional, Sitzheizung vorn, Stahlfelgen 7x17, Standheizung mit Funkfernbedienung

ZUSATZAUSSTATTUNG

Laderaumboden, Laderaum-Regaleinbauten (Bott-Vario), Warn-/Dekorstreifen, Zusatzblinkleuchten Fzg.-Dach, CEE-Einspeisestecker, Wechselrichter, Sicherungskasten (Laderaum)



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort: Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Heckklappe 180 μ

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Karosserie (Körper)	Fahrzeug mit nicht behobenem
	Streifschaden rechts- und linksseitig.
	Die Stoßfängerverkleidung vorn ist links-
	und rechtsseitig gestaucht, verformt und
	verschrammt. Der Kotflügel links ist gestaucht,
	verformt und verschoben. Die Tür vorn links
	ist im vorderen Kantenbereich verformt und
	weist Lackbeschädigungen auf. Das Rad
	vorn links weist Kontaktspuren auf. Die
	Radvollblende vorn links ist verschrammt. Der
	Scheinwerfer links ist gebrochen / beschädigt.
	Der Kotflügel rechts ist verformt, verschoben
	und verschrammt. Die Radhausschale vorn
	rechts ist verformt. Das Rad vorn rechts weist
	Kontaktspuren auf. Die Tür vorn rechts ist
	verformt und verschrammt. Die Schiebetür
	rechts ist stark gestaucht, verformt und
	verschrammt. Die Türzierleisten rechts sind
	verschrammt. Die Seitenwand rechts ist
	unterhalb verformt und verschrammt. Das
	Rad hinten rechts weist Kontaktspuren auf
	(Risiko - Schadenausweitung möglich).
	Die B-Säule rechts ist im unteren Bereich
	verformt. Der Scheinwerfer rechts ist in seinen
	Aufnahmen gebrochen. Der Schloßträger vorn
	ist gebrochen.
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung
	durchgeführt - Fahrzeug mit erhöhter
	Lackschichtdicke
Hauben	Heckklappe mit Lackbeschädigungen
Kotflügel/Seitenteile	Seitenwand links dreifach leicht eingedellt
	sowie mit leichten Lackbeschädigungen im
	hinteren Kantenbereich
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung hinten (Ladekante)
•	ist verschrammt
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten
-	Steinschlägen im Frontbereich sowie mit

Gutachten 525080552-SC vom 28.08.2025



Position	Beschreibung
	leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-
	Beschädigungen
Innen/Kofferraum/Bereifung	
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen
Sitze	Die Sitzbezüge (Stoff) sind leicht beschädigt /
	verschmutzt - aufbereiten
Verkleidungen	Türverkleidung v.r. demontiert, Die
	Türverkleidungen sind teilweise leicht
	verschrammt / verschmutzt, Die
	Einstiegsverkleidungen sind teilweise leicht
	verschrammt / verschmutzt
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Laderaumverkleidungen sind leicht
	verschrammt - aufbereiten / reinigen, Laderaum
	mit Lackbeschädigungen
Felgen	Radvollblenden verschrammt
Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der
-	Besichtigung mit Winterrädern / M+S
	ausgestattet
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten
Matarraum / Padangruppa / Pr	omean/l ankung
Motorraum/Bodengruppe/Br	
Motor	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt
Betriebsbremse	Bremsscheiben rundum mit Korrosion
	(Gebrauchsspur)
Kundendienst	geprüft - nicht i.O., Ein Kundendienst ist fällig,
	Letzter Öl-Wechsel laut Zettel im Motorraum am
	27.08.2024 bei 44176 kM
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Funkschlüssel
	vorhanden (inkl. Fernbedienung)
Allgemein	Bei dem angegebenen Händlereinkaufswert
-	ohne MwSt. handelt es sich um das höchste,
	regional eingeholte Restwertangebot.

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.

Gutachten 525080552-SC vom 28.08.2025





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht





Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht







Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder









Bild: Lichtbilder

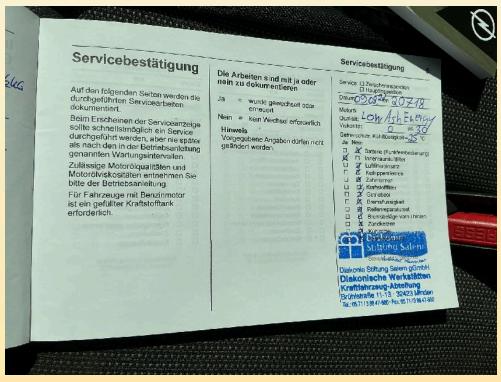


Bild: Lichtbilder

Seite10





Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)





Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)

Seite12





Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)





Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)





Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)

Seite15





Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)

Seite16





Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Dach/Schiebedach

Seite17





Bild: Hauben



Bild: Hauben



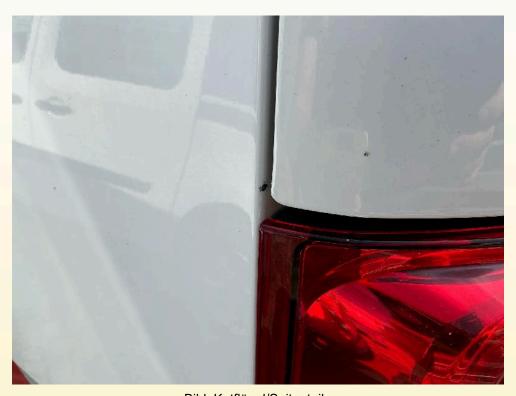


Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile

Seite19





Bild: Schweller



Bild: Schweller





Bild: Schweller



Bild: Stoßstangen

Seite21

team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de



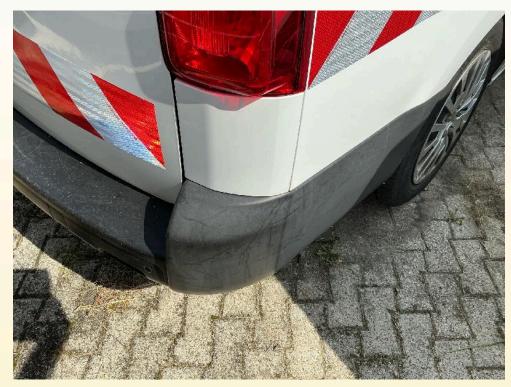


Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen





Bild: Scheiben



Bild: Sitze







Bild: Sitze



Bild: Sitze





Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen





Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen







Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen








Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen





Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau







Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau







Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau

Seite31





Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen

Seite32





Bild: Felgen



Bild: Motor

Seite33

team@buschhorn-schaefers.de www.buschhorn-schaefers.de





Bild: Motor

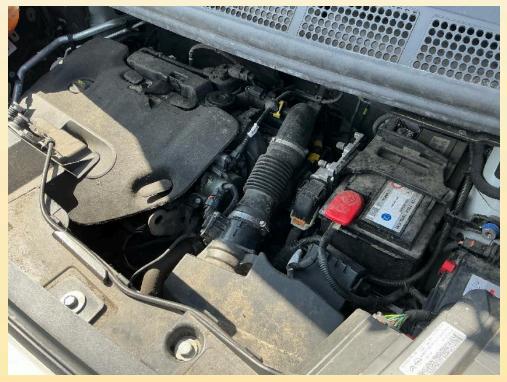


Bild: Motor

Seite34





Bild: Betriebsbremse

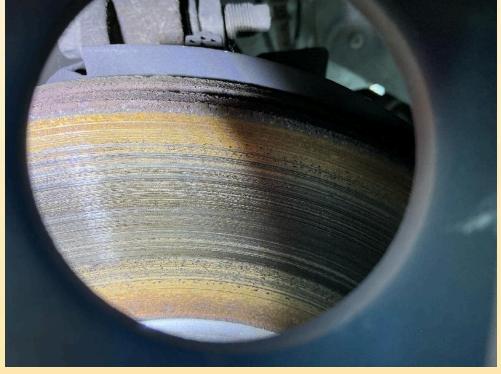


Bild: Betriebsbremse

Seite35





Bild: Schließsystem