

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Opel
Modell	Vivaro B Kasten/Kombi (2014->), 1.6 CDTI Biturbo, L2H1 2,9t ecoFlex Start/Stop, 2016 - 2019
Leistung	92 kW / 125 PS
Hubraum	1598 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 6-Gang
Erstzulassung	28.10.2016
Laufleistung	138.458 km
DAT Europa-Code®	02 650 033 028 0008 DE00B 5614
VIN	W0LF7D60XHV604723
Amtl. Kennzeichen	HF-WW 2658
KBA-Schlüssel	0035/BHG
Aufbauart	Kastenwagen Lang
Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Hüser
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen



Urkundennummer
Gutachtennummer
Wertfeststellung am
Wertfeststellung zum
Datenstand

1038849-5JEBGM1A00Q/000
525080545-SC
25.08.2025
21.08.2025
08/2025



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JEBGM1A00Q/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	525080545-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Hüser
Besichtigungsdatum	20.08.2025 11:50 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **25.08.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 25.08.2025

Paderborn, den 28.08.2025

Michael Hüser

Anhang:
35 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen Lang
Fabrikat	Opel
Typ / Untertyp	Vivaro B Kasten/Kombi (2014->) / Kasten L2H1 2,9t
Fahrzeug-Ident-Nummer	W0LF7D60XHV604723 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Amtliches Kennzeichen	HF-WW 2658
KBA-Nummer	0035/BHG
Erste / Letzte Zulassung	28.10.2016 / 28.10.2016
Hubraum / Leistung	1.598 cm³ / 92 kW (125 PS)
Motor	Motor 1,6 Ltr. - 92 kW Biturbo CDTI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 3
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	02/2027
Letzter Kundendienst am	06.06.2024
Letzter Kundendienst bei km	131.141
Laufleistung abgelesen	138.458 km
Farbe	Casabl/Arctic/EisWeiss/Kaolin
Lackart	uni (2-Schicht)
Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Besichtigungszustand	nicht verkehrssicher, nicht fahrbereit, leicht verschmutzt
Besichtigungsbedingungen	Es konnte keine Probefahrt durchgeführt werden, Das Fzg. musste ohne Hebebühne besichtigt werden
Bemerkung	Bei dem angegebenen Händlereinkaufswert ohne MwSt. handelt es sich um das höchste, regional eingeholte Restwertangebot.

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Michelin	215/65 R16C 107/105T) Agilis Alpin M+S
2	Michelin	215/65 R16C 107/105T) Agilis Alpin M+S
Ersatzrad		

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
8	8



SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio R 16 BT (AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Drehzahlmesser, Elektron. Sperrdifferential, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Getriebe 6-Gang, Karosserie/Aufbau: Kasten (Standard), Karosserie/Aufbau: Normalkabine, Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2, Karosserievariante: Normaldach (H1), Kraftstofftank: 80 Ltr., L2H1, Zul. Gesamtgewicht 2,9 t, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Radiofernbedienung am Lenkrad, Radstand 3498 mm, Reifen 205/65 R16C, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenbremse hinten, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger unlackiert, Tagfahrlicht, Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System), Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 2,9 t

SONDERAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Clipboard an Armaturentafel, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn mit Komfortschließung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Holzfussboden im Laderaum mit Antirutschbelag, Innenspiegel abblendbar, Klimaanlage, Komfort-Paket, Laderaumtrennwand mit Fenster, Lenkrad (Leder), Motor 1,6 Ltr. - 92 kW CDTI KAT (R9M-MH 452 / LQI) Biturbo, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem, Produktionsstätte: England (Luton), Profi-Paket, Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag / Kopfairbag vorn, Sitzausstattung: Entfall Sitzbank, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Stahlfelgen 6x16, Standheizung, Steuer-AV Biturbo, Zusatzheizung

ZUSATZAUSSTATTUNG

Laderaumboden Sortimo, Laderaum Regaleinbauten (Sortimo), Laderaumbeleuchtung LED, Schraubstock, Warn-/Dekorstreifen, Zusatzblinkleuchten Fzg.-Dach, CEE-Einspeisestecker, Wechselrichter, Ladegerät (CTEK 5.0)



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position

Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Karosserie (Körper)	Fahrzeug mit nicht behobenem Frontschaden, Die Stoßfängerverkleidung vorn ist stark durchgestaucht, gebrochen und verschrammt, Diverse Stoßfängeranbau- und Befestigungsteile sind beschädigt, Die Motorhaube ist verformt, Die Scheinwerfer sind gebrochen, Der Schloßträger ist gebrochen, Die Windschutzscheibe ist gebrochen, Die Kotflügel sind verformt, Das Kühlerpaket ist durchgestaucht / beschädigt, Der Motor weist im vorderen Bereich Kontaktsuren auf, Der Kabelbaum der Stoßfängerverkleidung vorn ist beschädigt, Der Prallträger vorn ist verformt, Das Radhaus v.l. weist Kontaktsuren auf und ist verformt, Die Tür v.l. weist Kontaktsuren auf (Risiko - Reparaturkostenausweitung möglich)	
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - ohne Befund	
Fahrerhaus	Der Einstieg v.l. ist verschrammt / eingedellt, Der Einstieg v.r. ist verschrammt / eingedellt	
Türen	Die Tür v.r. ist leicht verschrammt, Die Tür h.r. ist verschrammt	
Hauben	Die Heckklappe ist leicht verschrammt - polieren	
Kotflügel/Seitenteile	Das Seitenteil rechts ist leicht verschrammt, Das Seitenteil links ist leicht verschrammt - polieren	
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung hinten ist verschrammt	
Spiegel/Zierleisten	Der Außenspiegel rechts ist verschrammt	
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/- Beschädigungen	
Scheiben	Die WSS ist gebrochen	

**Innen/Kofferraum/Bereifung**

Innenraum allgemein	Der Fzg.-Innenraum ist leicht verschmutzt - aufbereiten / reinigen	🛑
Sitze	Der Sitzbezug v.l. ist im Flankenbereich beschädigt	🛑
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt, Die Einstiegsverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt	🛑
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Laderaumverkleidungen sind leicht verschrammt - aufbereiten / reinigen, Laderaum mit Lackbeschädigungen, Die Heckklappenverkleidung ist verschrammt	🛑
Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit Winterködern / M+S ausgestattet	🟢
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	🟢

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motor	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeföhrt werden, Fehlermeldung: Einspritzung prüfen (Risiko)	🛑
Rahmen/Bodengruppe	Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden	🟡
Kundendienst	geprüft - i.O.	🟢
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig	🟢
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	🟢
Klimaanlage	Die Klimaanlage konnte nicht geprüft werden	🟡
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Funkschlüssel vorhanden	🟢
Allgemein	Bei dem angegebenen Händlereinkaufswert ohne MwSt. handelt es sich um das höchste, regional eingeholte Restwertangebot.	🟡

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder

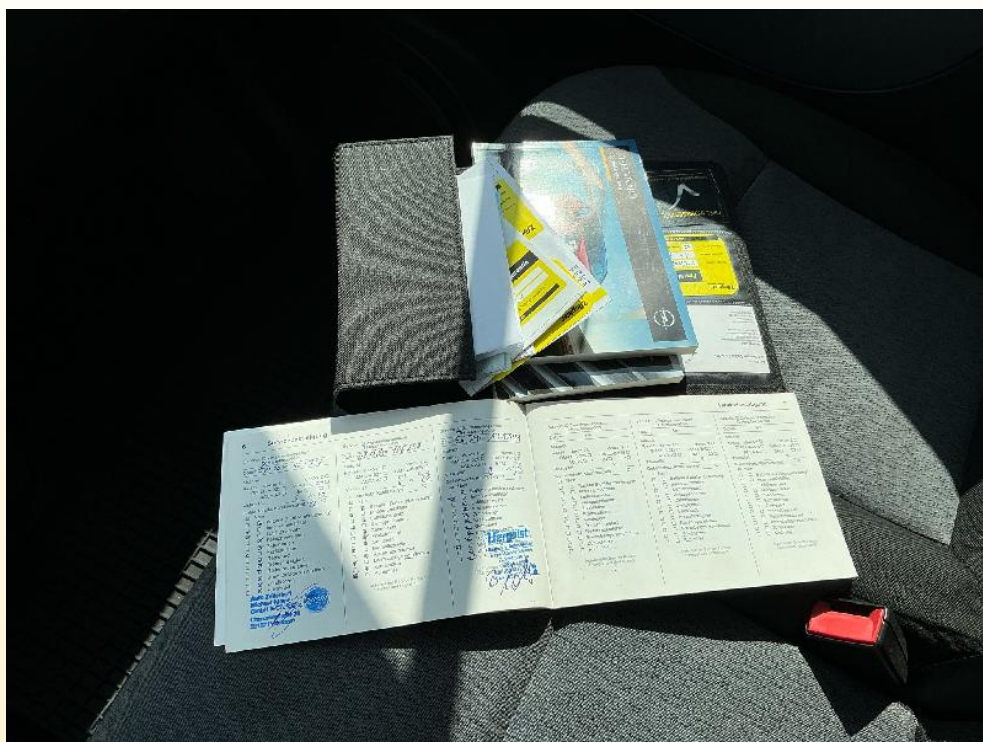


Bild: Lichtbilder

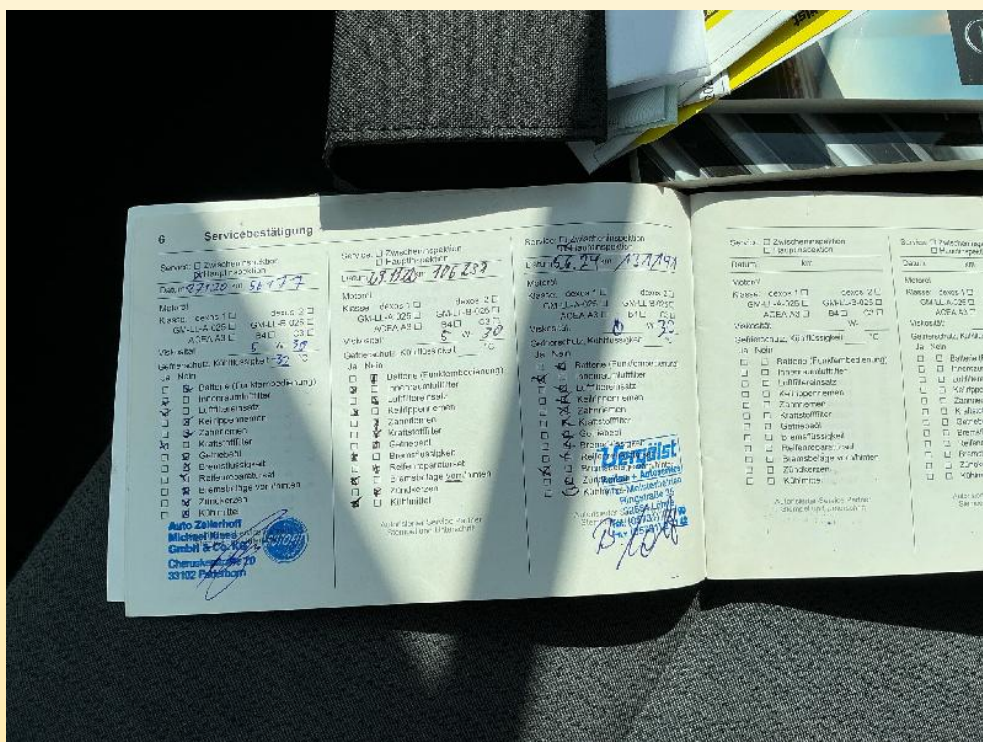


Bild: Lichtbilder



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)

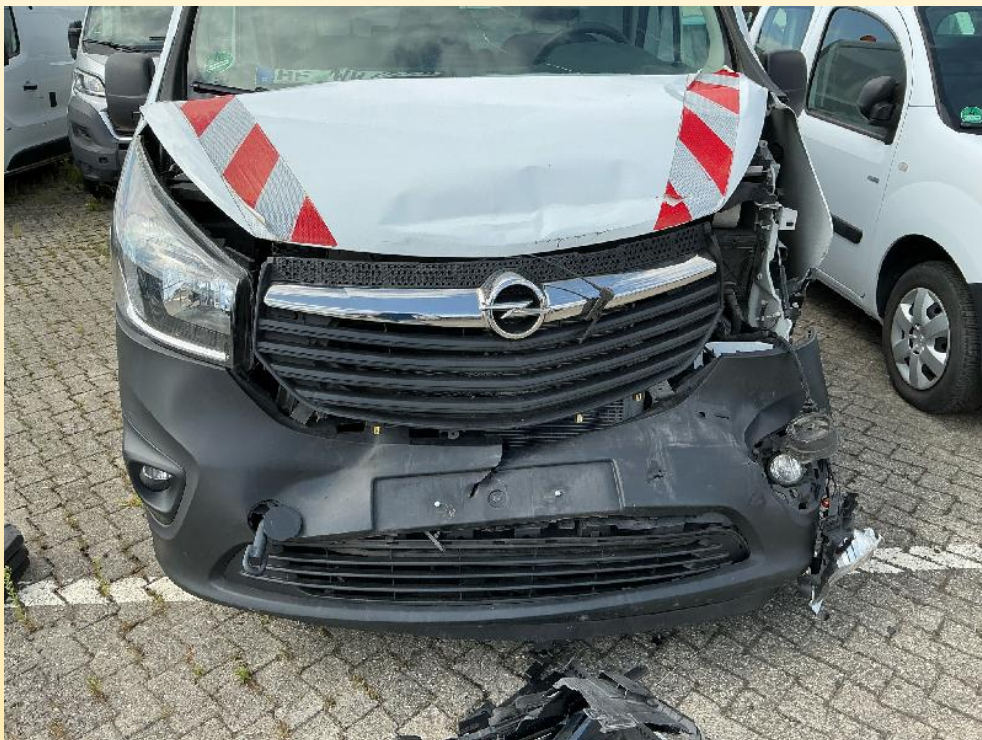


Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Fahrerhaus



Bild: Fahrerhaus



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Sitze



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Felgen