

# Urkunde



## DAT-SCHÄTZUNG

### HÄNDLEREINKAUFSWERT


Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto  
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



### FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Opel
Modell	Vivaro B Kasten/Kombi (2014->), 1.6 CDTI Biturbo, L2H1 2,9t ecoFlex Start/Stop, 2016 - 2019
Leistung	92 kW / 125 PS
Hubraum	1598 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 6-Gang
Erstzulassung	17.10.2017
Laufleistung	76.397 km
DAT Europa-Code®	02 650 033 028 0008 DE00B 5727
VIN	W0VF7D609JV601325
Amtl. Kennzeichen	HX-WW 1668
KBA-Schlüssel	0035/BHG
Aufbauart	Kastenwagen Lang
Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Anzahl Halter	1

### DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

**Michael Hüser**  
Buschhorn + Schäfers  
Wewerstr. 9  
33106 Paderborn-Elsen



Urkundenummer	1038849-5JEBESUF8KW/00
Gutachtennummer	525080542-SC
Wertfeststellung am	21.08.2025
Wertfeststellung zum	21.08.2025
Datenstand	08/2025

Hinweise für den Auftraggeber siehe  
[www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html](http://www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html).



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH  
Tegelweg 25  
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE  
1038849-5JEBESUF8KW/000

BETRIFFT	Schätzung
<b>Auftragsnummer</b>	<b>525080542-SC</b>
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Wester Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Hüser
Besichtigungsdatum	20.08.2025



#### FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)  
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

#### BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **21.08.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:  
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 21.08.2025

Paderborn, den 28.08.2025

Michael Hüser

Anhang:  
33 Seiten  
Fahrzeugbeschreibung  
Zustandsbericht/Fotos



## TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen Lang
Fabrikat	Opel
Typ / Untertyp	Vivaro B Kasten/Kombi (2014->) / Kasten L2H1 2,9t
Fahrzeug-Ident-Nummer	W0VF7D609JV601325 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Amtliches Kennzeichen	HX-WW 1668
KBA-Nummer	0035/BHG
Erste / Letzte Zulassung	17.10.2017 / 17.10.2017
Hubraum / Leistung	1.598 cm <sup>3</sup> / 92 kW (125 PS)
Motor	Motor 1,6 Ltr. - 92 kW Biturbo CDTI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 3
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	12/2025
Letzter Kundendienst am	04.11.2021
Letzter Kundendienst bei km	41.241
Laufleistung abgelesen	76.397 km
Farbe	Casabl/Arctic/EisWeiss/Kaolin
Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Besichtigungszustand	leicht verschmutzt, nicht verkehrssicher, nicht repariert
Besichtigungsbedingungen	es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung

## BEREIFUNG

### 1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Continental	215/65 R16C 107105T VanCoWinter 2
2	Continental	215/65 R16C 107105T VanCoWinter 2
Ersatzrad		

### Profiltiefe in mm

links	rechts
5,5	5,5
3,5	3,5



#### SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio R 16 BT (AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Drehzahlmesser, Elektron. Sperrdifferential, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Getriebe 6-Gang, Karosserie/Aufbau: Kasten (Standard), Karosserie/Aufbau: Normalkabine, Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2, Karosserievariante: Normaldach (H1), Kraftstofftank: 80 Ltr., L2H1, Zul. Gesamtgewicht 2,9 t, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Radiofernbedienung am Lenkrad, Radstand 3498 mm, Reifen 205/65 R16C, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenbremse hinten, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger unlackiert, Tagfahrlicht, Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System), Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 2,9 t

#### SONDERAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Clipboard an Armaturentafel, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn mit Komfortschließung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Holzfußboden im Laderaum mit Antirutschbelag, Innenspiegel abblendbar, Klimaanlage, Komfort-Paket, Laderaumtrennwand mit Fenster, Lenkrad (Leder), Motor 1,6 Ltr. - 92 kW CDTI KAT (R9M-MH 452 / LQI) Biturbo, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem, Produktionsstätte: England (Luton), Profi-Paket, Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag / Kopfairbag vorn, Sitzausstattung: Entfall Sitzbank, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Stahlfelgen 6x16, Standheizung, Steuer-AV Biturbo, Zusatzheizung

#### ZUSATZAUSSTATTUNG

Laderaumboden Sortimo, Laderaum Regaleinbauten (Sortimo), Schraubstock, Warn-/Dekorstreifen, Zusatzblinkleuchten Fzg.-Dach, CEE-Einspeisestecker, Wechselrichter, Ladegerät (CTEK 5.0)



### **Bemerkungen**

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

### **Auftrag und Besichtigung**

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,  
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

### **Lackschichtdicke**

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

### **Hinweise**

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



## PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
<b>Karosserie aussen / Beleuchtung</b>		
Karosserie (Körper)	Fahrzeug mit nicht behoben Streifschaden vorne rechts. Die Stoßfängerverkleidung vorn ist rechtzeitig gebrochen. Der Scheinwerfer rechts ist gebrochen. Der Kotflügel vorn rechts fehlt, Die Kotflügelaufnahme vorn rechts ist verformt das Motorhaube Scharnier rechts ist verformt. Die Tür vorne rechts ist verformt und weist Lackbeschädigungen auf. Die A-Säule ist leicht eingedellt und verformt. Die Radhausschale vorn rechts ist gebrochen. Das Rad vorn rechts weist Kontaktsuren auf. Der Außenspiegel rechts fehlt (Risiko - Reparaturkostenausweitung möglich)	●
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - ohne Befund	●
Fahrerhaus	Der Einstieg v.l. ist verschrammt	●
Hauben	Heckklappe mit Lackbeschädigungen	●
Kotflügel/Seitenteile	Das Seitenteil links ist leicht verschrammt - polieren, Das Seitenteil rechts ist leicht verschrammt - polieren	●
Schweller	Der Seitenschweller rechts ist verformt und verschrammt	●
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung hinten ist verschrammt / lose	●
Spiegel/Zierleisten	Der Außenspiegel links ist leicht verschrammt	●
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen	●
<b>Innen/Kofferraum/Bereifung</b>		
Innenraum allgemein	Der Fzg.-Innenraum ist leicht verschmutzt - aufbereiten / reinigen	●
Sitze	Die Sitzbezüge (Stoff) sind verschmutzt - aufbereiten, Der Fahrersitzbezug v.l. ist beschädigt	●



Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt, Die Einstiegsverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt	🔴
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Laderaumverkleidungen sind leicht verschrammt - aufbereiten / reinigen, Laderaum mit Lackbeschädigungen, Die Heckklappenverkleidung ist verschrammt	🔴
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	🟢
<b>Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung</b>		
Motor	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt	🟢
Rahmen/Bodengruppe	Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden	🟡
Betriebsbremse	Die Bremsbeläge vorn sind kurz vor der Verschleißgrenze, Die Bremsscheiben sind rundum leicht eingelaufen (Gebrauchsspur), Bremsscheiben vorn mit starker Korrosion, Bremsscheiben hinten mit starker Korrosion	🔴
Kundendienst	geprüft - nicht i.O., Das Fahrzeug ist nicht Scheckheftgepflegt, Ein Kundendienst ist überfällig, Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 04.11.2021 bei 41241 km	🔴
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig	🟢
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	🟢
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	🟢
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Funkschlüssel vorhanden	🟢

**ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN**

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder

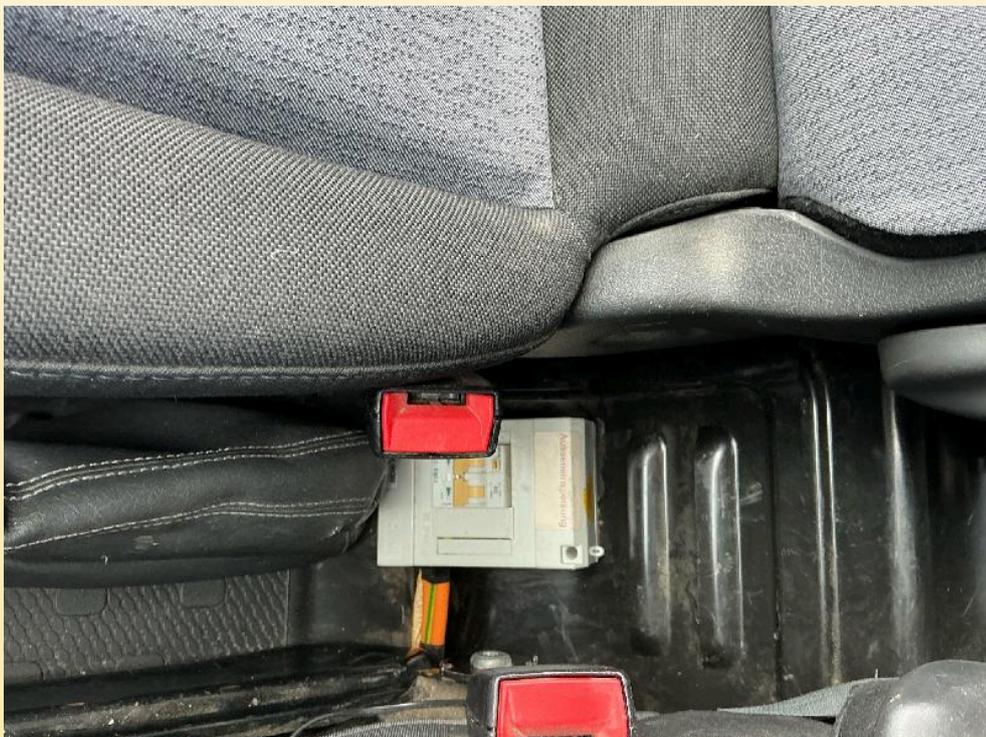


Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder

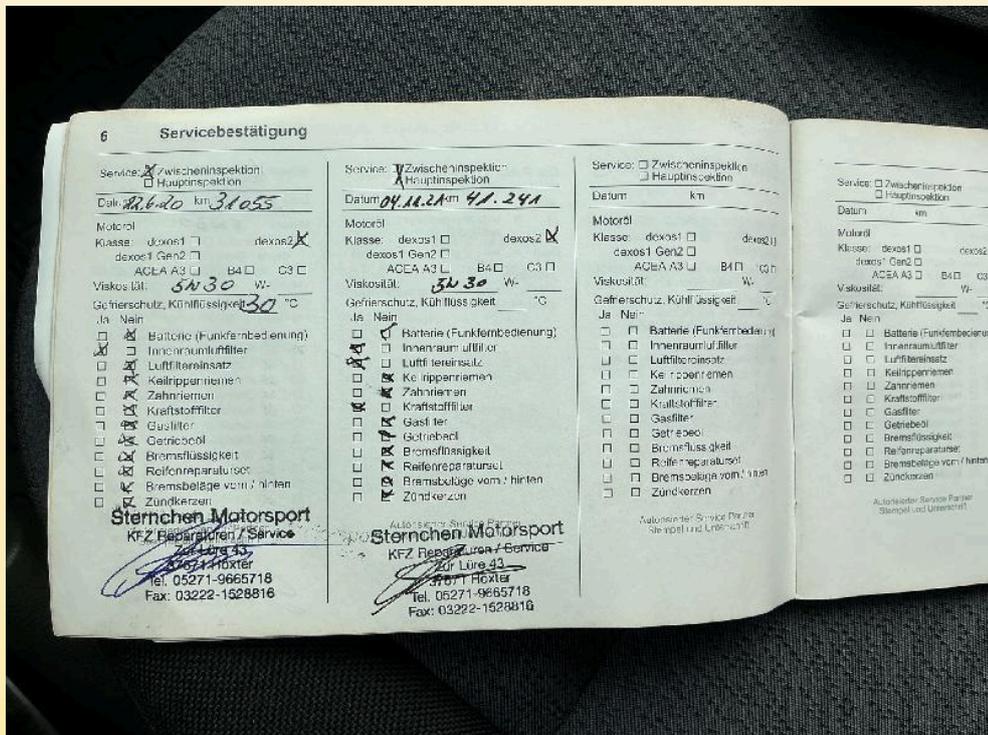


Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder

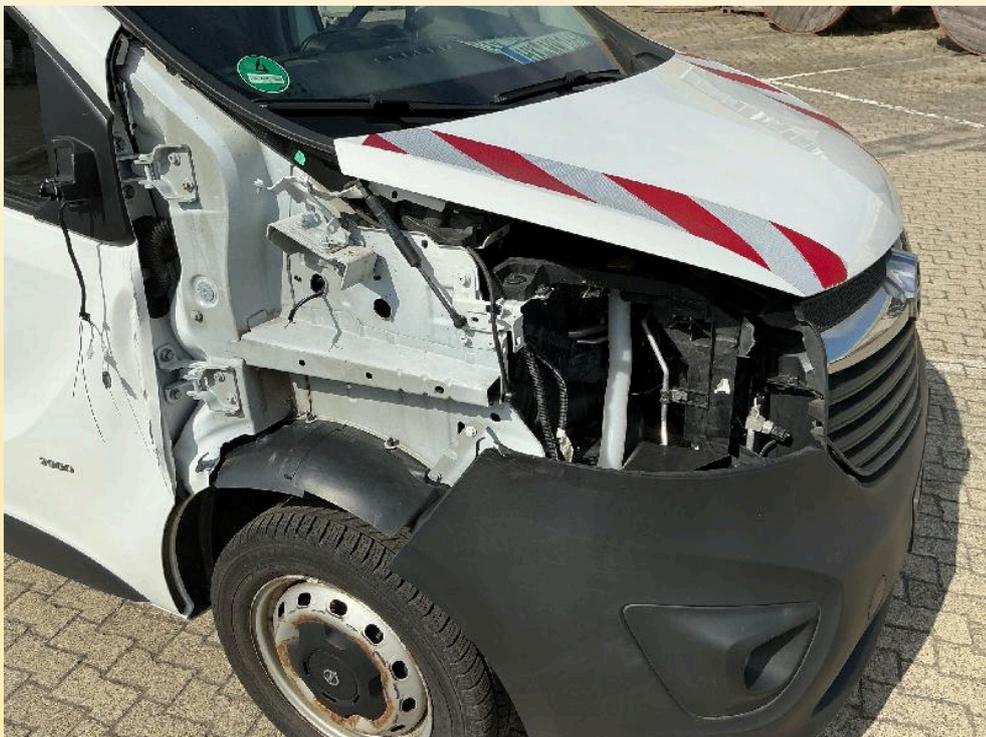


Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)

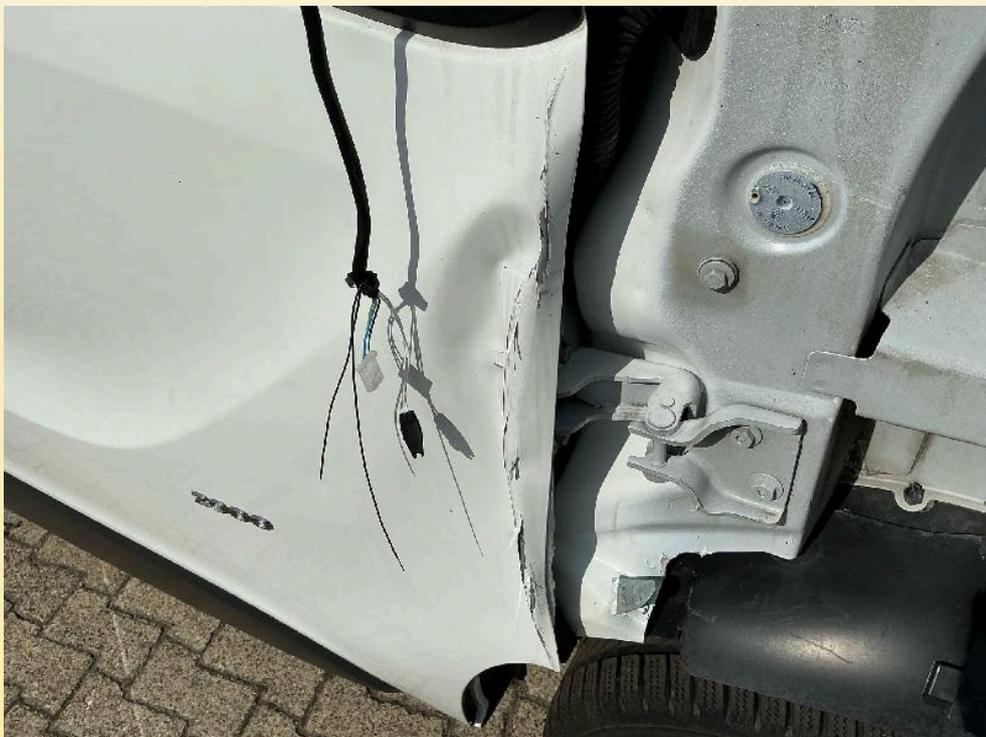


Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Fahrerhaus



Bild: Fahrerhaus



Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Schweller



Bild: Schweller



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Sitze



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen

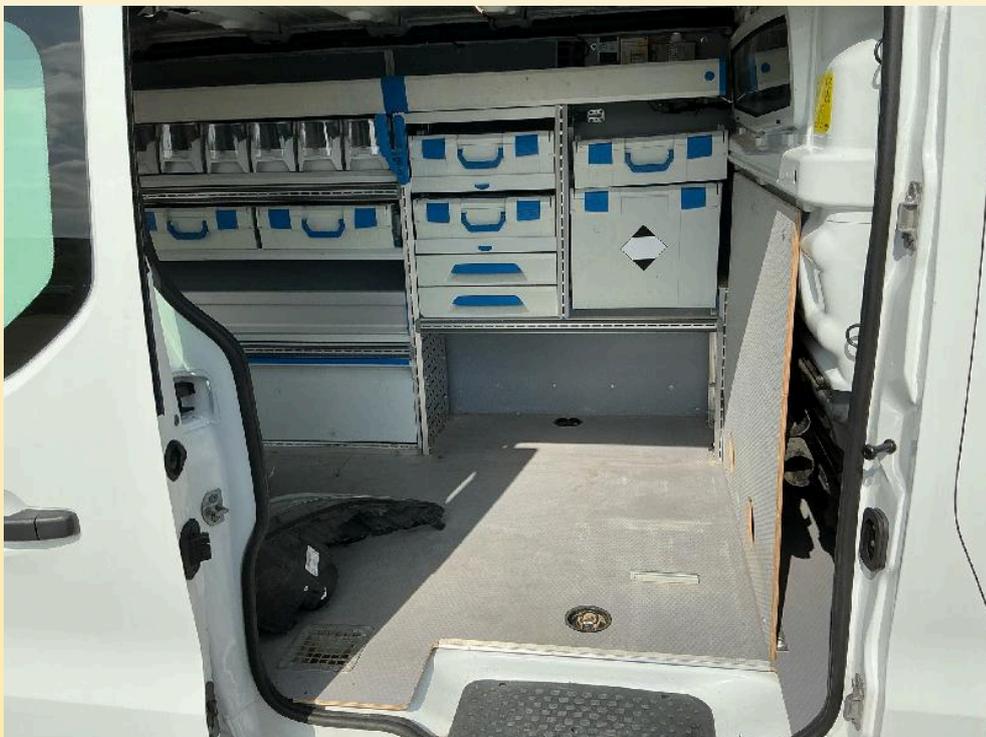


Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Motor



Bild: Motor



Bild: Motor



Bild: Betriebsbremse



Bild: Betriebsbremse



Bild: Schließsystem