


Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

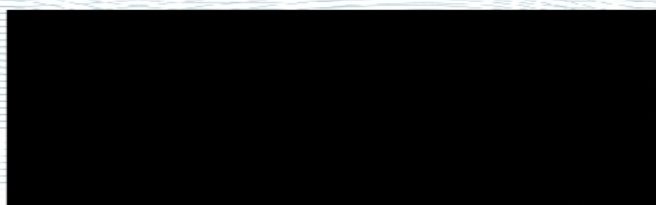

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Opel
Modell	Vivaro B Kasten/Kombi (2014->), 1.6 CDTI Biturbo, L2H1 2,9t ecoFlex Start/Stop, 2016 - 2019
Leistung	92 kW / 125 PS
Hubraum	1598 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 6-Gang
Erstzulassung	17.10.2017
Laufleistung	66.181 km
DAT Europa-Code®	02 650 033 028 0008 DE00B 5727
VIN	W0VF7D603JV601191
Amtl. Kennzeichen	LIP-WW 611
KBA-Schlüssel	0035/BHG
Aufbauart	Kastenwagen Lang
Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Hüser
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen



Urkundennummer	1038849-5JEBESU8M7W/000
Gutachtennummer	525080539-SC
Wertfeststellung am	21.08.2025
Wertfeststellung zum	20.08.2025
Datenstand	08/2025



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JEBESU8M7W /000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	525080539-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Hüser
Besichtigungsdatum	20.08.2025 10:20 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **21.08.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 21.08.2025

Paderborn, den 28.08.2025

Michael Hüser

Anhang:
34 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen Lang
Fabrikat	Opel
Typ / Untertyp	Vivaro B Kasten/Kombi (2014->) / Kasten L2H1 2,9t
Fahrzeug-Ident-Nummer	W0VF7D603JV601191 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Amtliches Kennzeichen	LIP-WW 611
KBA-Nummer	0035/BHG
Erste / Letzte Zulassung	17.10.2017 / 17.10.2017
Hubraum / Leistung	1.598 cm³ / 92 kW (125 PS)
Motor	Motor 1,6 Ltr. - 92 kW Biturbo CDTI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 3
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	01/2026
Letzter Kundendienst am	16.01.2024
Letzter Kundendienst bei km	59.228
Laufleistung abgelesen	66.181 km
Farbe	Casabl/Arctic/EisWeiss/Kaolin
Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Besichtigungszustand	leicht verschmutzt
Besichtigungsbedingungen	Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Bestdrive	215/65 R16C 105/107T Van Winter M+S
2	Continental	215/65 R16C 107/105T VanContact 4Season 8PR M+S
Ersatzrad		

Profiltiefe in mm

links	rechts
7,5	7,5
6	6



SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio R 16 BT (AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Bordcomputer, Bremsassistent, Drehzahlmesser, Elektron. Sperrdifferential, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Getriebe 6-Gang, Karosserie/Aufbau: Kasten (Standard), Karosserie/Aufbau: Normalkabine, Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2, Karosserievariante: Normaldach (H1), Kraftstofftank: 80 Ltr., L2H1, Zul. Gesamtgewicht 2,9 t, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Radiofernbedienung am Lenkrad, Radstand 3498 mm, Reifen 205/65 R16C, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenbremse hinten, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger unlackiert, Tagfahrlicht, Variable Ladungssicherungsschienen (FlexFix System), Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 2,9 t

SONDERAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Clipboard an Armaturentafel, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fensterheber elektrisch vorn mit Komfortschließung, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Holzfussboden im Laderaum mit Antirutschbelag, Innenspiegel abblendbar, Klimaanlage, Komfort-Paket, Laderaumtrennwand mit Fenster, Lenkrad (Leder), Motor 1,6 Ltr. - 92 kW CDTI KAT (R9M-MH 452 / LQI) Biturbo, Nebelscheinwerfer, Parkpilotsystem, Produktionsstätte: England (Luton), Profi-Paket, Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag / Kopfairbag vorn, Sitzausstattung: Entfall Sitzbank, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional, Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar, Stahlfelgen 6x16, Standheizung, Steuer-AV Biturbo, Zusatzheizung

ZUSATZAUSSTATTUNG

Laderaumboden Sortimo, Laderaum Regaleinbauten (Sortimo), Schraubstock, Warn-/Dekorstreifen, Zusatzblinkleuchten Fzg.-Dach, CEE-Einspeisestecker, Ladegerät (CTEK 5.0), Sicherungskasten Fußraum



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür, hinten rechts

200 µ

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Karosserie (Körper)	Sicherungskasten im Fußraum v.l. verbaut, Ladegerät verbaut	▼
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Fahrzeug mit erhöhter Lackschichtdicke	▼
Fahrerhaus	Der Einstieg v.l. ist verschrammt / eingedellt, Türdichtung v.l. beschädigt	●
Türen	Die Türzierleisten sind verschrammt, Die Schiebetür hinten rechts ist stark verformt und verschrammt	●
Dach/Schiebedach	Das Dach ist mehrfach leicht eingedellt	●
Hauben	Die Motorhaube ist verschrammt / eingedellt, Die Heckklappe ist verformt und verschrammt	●
Kotflügel/Seitenteile	Der Kotflügel rechts ist verformt und verschrammt, Die Seitenwand h.r. ist verformt und verschrammt, Die Leiste h.r. fehlt	●
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung vorn ist gestaucht, verschrammt / beschädigt, Die Stoßfängerverkleidung hinten (Ladekante) ist verschrammt	●
Spiegel/Zierleisten	Der Außenspiegel links ist leicht verschrammt, Der Außenspiegel rechts ist verschrammt	●
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen	●
Beleuchtung	Der Scheinwerfer v.l. ist verschrammt	●
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	Der Fzg.-Innenraum ist leicht verschmutzt - aufbereiten / reinigen	●
Sitze	Der Sitzbezug v.l. ist beschädigt, Die Sitzbezüge (Stoff) sind verschmutzt - aufbereiten	●
Himmel	Der Dachhimmel ist leicht verschmutzt - aufbereiten / reinigen	●



Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Laderaumverkleidungen sind leicht verschrammt - aufbereiten / reinigen, Laderaum mit Lackbeschädigungen, Die Heckklappenverkleidung ist verschrammt	🛑
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	🟢

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motor	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt, Leichter Ölverlust am Motor - prüfen (Risiko - Kostenausweitung möglich)	🛑
Rahmen/Bodengruppe	Konnte nicht begutachtet werden	🟡
Kundendienst	Das Fahrzeug ist nicht Scheckheftgepflegt, Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 16.01.2024 bei 59228 km	🟡
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig	🟢
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	🟢
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	🟢
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Funkschlüssel vorhanden	🟢

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Fahrerhaus



Bild: Fahrerhaus



Bild: Fahrerhaus



Bild: Fahrerhaus



Bild: Türen



Bild: Türen

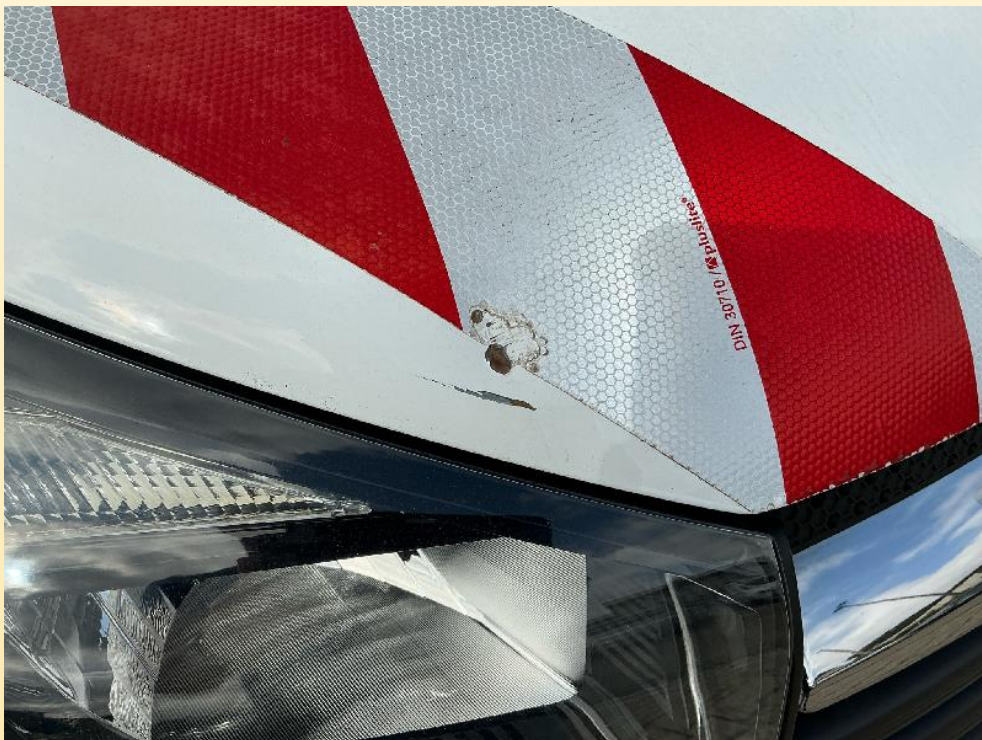


Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Stoßstangen

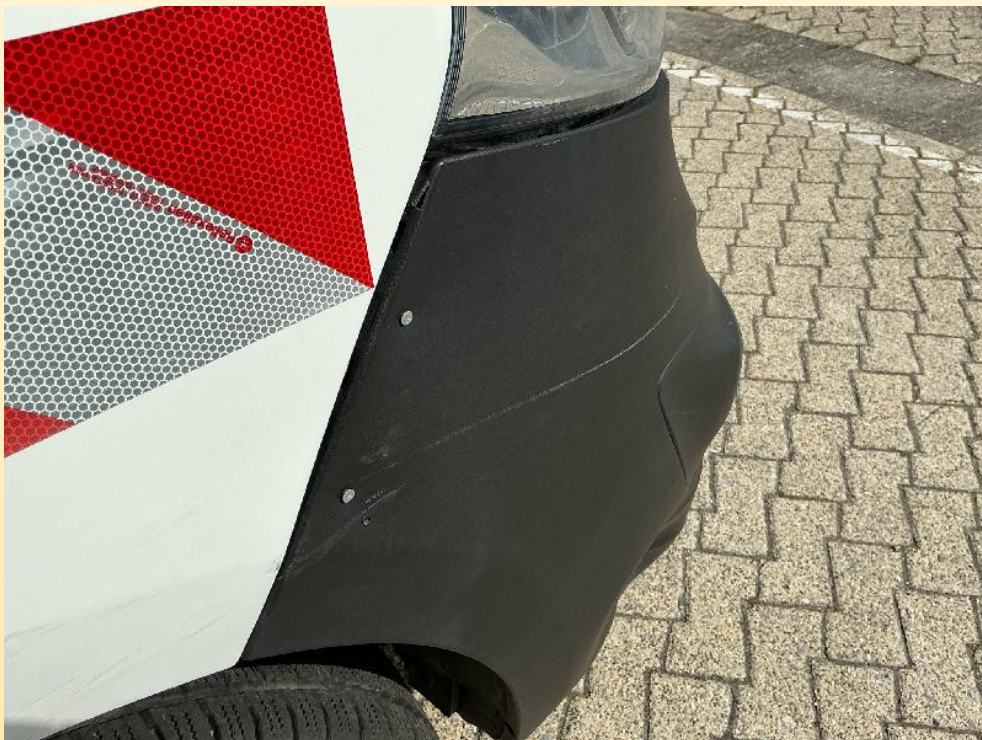


Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Scheiben



Bild: Scheiben



Bild: Beleuchtung



Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Himmel



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Felgen



Bild: Felgen



Bild: Motor

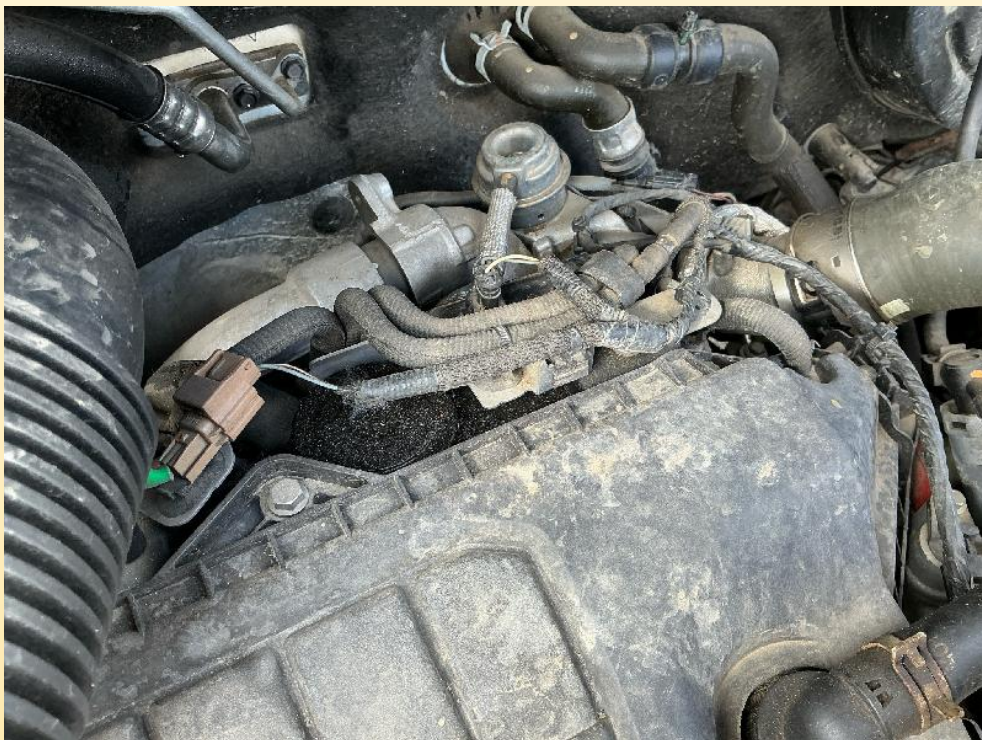


Bild: Motor

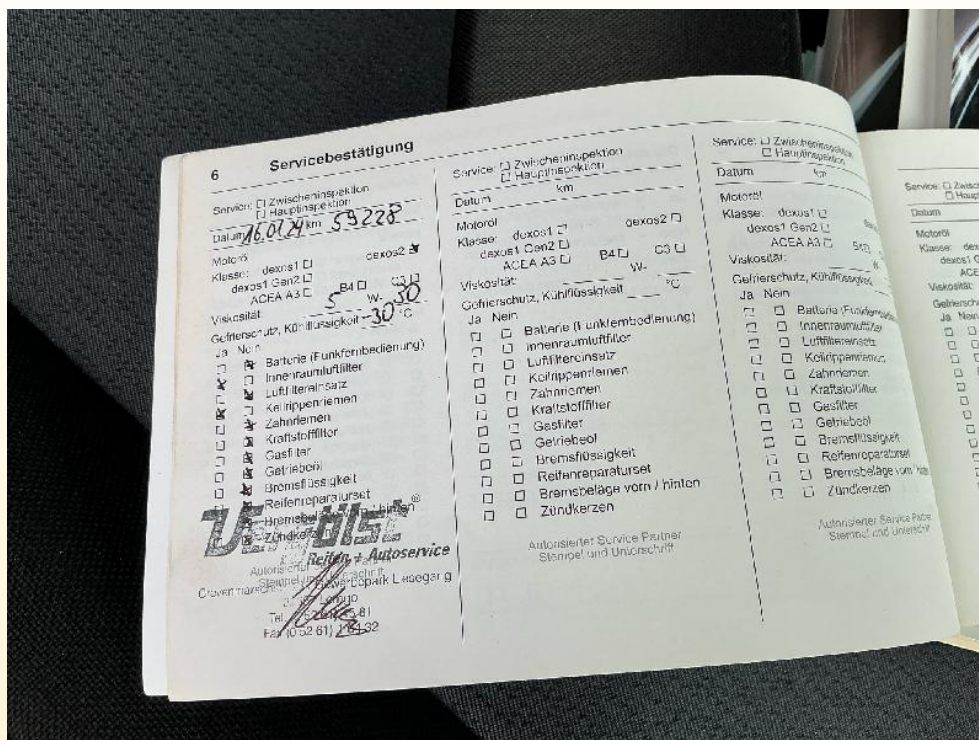


Bild: Kundendienst



Bild: Kundendienst



Bild: Fzg. Unterlagen



Bild: Schließsystem