


Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

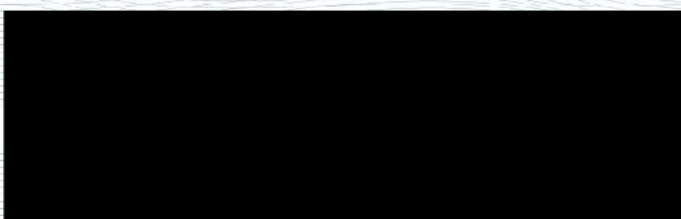

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Renault
Modell	Kangoo (F/KW0)(01.2008->), Z.E., Z.E. 33 (Kauf-Batterie), 2017 - 2022
Leistung	/
Batteriekapazität	33,0 kWh
Motorart	Elektro
Getriebe	Getrie



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JEBEC0T3D8/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	425080540-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen Weser Netz GmbH
Vertragsnummer	425080540-SC
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	20.08.2025 9:50 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang:
17 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **20.08.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kastenwagen
Fabrikat	Renault
Typ / Untertyp	Kangoo (F/KW0)(01.2008->) / Z.E. 33
KBA-Nummer	3333/AYJ
Fahrzeug-Ident-Nummer	VF1FWEZBC61402062
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Erste / Letzte Zulassung	05.11.2018 / 05.11.2018
Leistung	44 kW (60 PS)
Motor	Elektromotor 44 kW
Motorart	Elektro
Türen / Sitze	3 / 2
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.505 / 2.130 / 650 kg
Länge / Breite / Höhe	4.282 / 1.829 / 1.844 mm
Anzahl Achsen / davon angetrieben	2 / 1
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	1
nächste HU	03/2025
Laufleistung abgelesen	15.054 km
Farbe	MINERAL WEISS
Lackart	2-K uni (1-Schicht)
Besichtigungszustand	verkehrssicher, unzerlegt, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung, Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Michelin	1



SERIENAUSSTATTUNG

1-Klebeset - SP-Kit, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 44 kW, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Fensterheber elektrisch vorn, Geräuschsimulator (Außensound), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kopfstützen verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Modellpflege, Motorcode 5AQ, Radiovorbereitung, Radstand 2697 mm, Radzierkappen, Reifen 195/65 R15 ..H, Reserverad in Fahrbereifung, Seitenaufprallschutz, Seitenschutzleisten, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Stahlfelgen 6x15, Verzurrösen im Koffer-/Laderaumboden, Verzurrösen im Laderaum seitlich, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Airbag Beifahrerseite, Außenspiegel elektr. anklappbar, Easy-Paket, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera, Heckflügeltüren mit Verglasung, Innenraumfilter: Pollenfilter, Klimaanlage, Kühlergrilleinsätze Chrom-Optik, matt, Laderaumtrennwand mit Fenster, Licht- und Regensensor, Nebelscheinwerfer, Scheibenbremse hinten, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebetür rechts mit Fenster, Seitenairbag vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Style-Paket, Triebwerkunterschutz, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

ZUSATZAUSSTATTUNG



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Lackschichtdicke	geprüft - i.O.	●
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung hinten ist mehrfach leicht verschrammt/verkratzt.	●
Lackierung	Fzg. mit leichten Gebrauchsspuren sowie mit dem Alter und der Laufleistung entsprechenden Pflegezustand - aufbereiten/polieren.	●
Warn-/Leuchtfolie	entfernen	●
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	●
Sitze	Die Sitzbezüge (Stoff) sind verschmutzt - aufbereiten	●
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt	●
Armaturen/Signaleinr.	Die Armaturentafel ist leicht verkratzt - aufbereiten.	●
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Kofferraumverkleidungen sind leicht verschrammt - aufbereiten / reinigen	●
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung		
Kundendienst	Aufgrund der fehlenden Fzg.- Unterlagen ist ein ordnungsgemäßer Kundendienst durchzuführen	●
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist fällig	●
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch lag vor	●
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	●
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren drei Funkschlüssel vorhanden.	●
Elektro / Hybrid	Das Ladekabel war vorhanden.	●

<



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Warn-/Leuchtfolie



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Sitze



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Motor



Bild: Elektro / Hybrid