

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Renault
Modell	Zoe (06.2012->), Life,
Leistung	/
Batteriekapazität	22,0 kWh
Motorart	Elektro
Getriebe	Getriebe für Elektrofahrzeug
Erstzulassung	27.10.2015
Laufleistung	47.951 km
DAT Europa-Code®	01 720 117 002 0001 DE001 5490
VIN	VF1AGVYB053610436
Amtl. Kennzeichen	PB-W 1047E
KBA-Schlüssel	3333/AZX
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

M. Schäfers
Kraftfahrzeug-Sachverständiger
Expert Plus Partner der deutschen
Automobil Treuhand GmbH (DAT) Stuttgart

Urkundennummer	1038849-5JAUHC1QF8B/000
Gutachtennummer	424100675-SC
Wertfeststellung am	31.10.2024
Wertfeststellung zum	30.10.2024
Datenstand	10/2024

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.





BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JAUHC1QF8B/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	424100675-SC
Auftrag vom / durch	24.10.2024 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	30.10.2024



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang:
21 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **31.10.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 31.10.2024

Paderborn, den
Michael Schäfers



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Renault
Typ / Untertyp	Zoe (06.2012->) / Life
KBA-Nummer	3333/AZX
Fahrzeug-Ident-Nummer	VF1AGVYB053610436
Erste / Letzte Zulassung	27.10.2015 / 27.10.2015
Leistung	43 kW (58 PS)
Motor	Elektromotor 43 kW
Motorart	Elektro
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht	1.502 / 1.965 kg
Länge / Breite / Höhe	4.085 / 1.730 / 1.562 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Halter	1
nächste HU	11/2024
Laufleistung abgelesen	47.951 km
Farbe	WEISS GLACIER
Besichtigungszustand	es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung, Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden
Sonstiges	Fahrzeug mit Leih-/Miet-Batterie

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Lassa	185/65 R15 88T Snowways 3
2	Semperit	185/65 R15 88T Speed-Grip 2
Ersatzrad		Reparaturkit

Profiltiefe in mm

links	rechts
4	4
4	4



SERIENAUSSTATTUNG

1-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Anti-Submarining-Airbag im Fond, Antischlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem R-Link mit Touchscreen und Carminat TomTom, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz, Bordcomputer, Bremsassistent, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 43 kW, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fensterheber elektrisch vorn, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Fzg. mit größerer Reichweite, Fzg. mit HV-Miet-Batterie, Geräuschsimulator (Außensound), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor, Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Mittelkonsole, Notladekabel (EVSE), Raucher-Paket, Reifen 185/65 R15 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank klappbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag, Stahlfelgen 6x15, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Untersteuerungskontrolle (USC), USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music), Verglasung hinten abgedunkelt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG

Fzg. mit HV-Miet-Batterie, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Entry & Drive



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - ohne Befund	●
Türen	Die Tür vorn links weist leichte Lackbeschädigungen im Kantenbereich auf. Die Tür vorn rechts ist leicht eingedellt und leicht verschrammt. Der Türgriff v.r. weist Lackbeschädigungen auf.	●
Kotflügel/Seitenteile	Die Seitenwand links ist eingedrückt/verformt.	●
Spiegel/Zierleisten	Der Außenspiegel rechts ist leicht verschrammt.	●
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen	●
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	●
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise verschrammt / verschmutzt	●
Armaturen/Signaleinr.	Die Armaturentafel mit Handschuhfach sind leicht verkratzt.	●
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Der Kofferraum ist leicht verschmutzt/verkratzt - aufbereiten / reinigen	●
Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit Winterrädern / M+S ausgestattet. Die Radvollblende v.r. ist gebrochen.	●
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	●
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung		
Kundendienst	Kundendienst zuletzt lt. Servicebeleg am 30.11.2022 bei 40804 km - fällig	●
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist demnächst fällig 11/2024	●
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Servicedokumente lagen vor	●
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	●



Navigationsgerät	Funktion geprüft - i.O.	●
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Schlüssel vorhanden	●
Elektro / Hybrid	Das Ladekabel war vorhanden.	●
HV-System	Die Warnkontrolle "Elektronisches System" leuchtet ständig - HV-Einheit prüfen - Kostenausweitung möglich.	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Türen

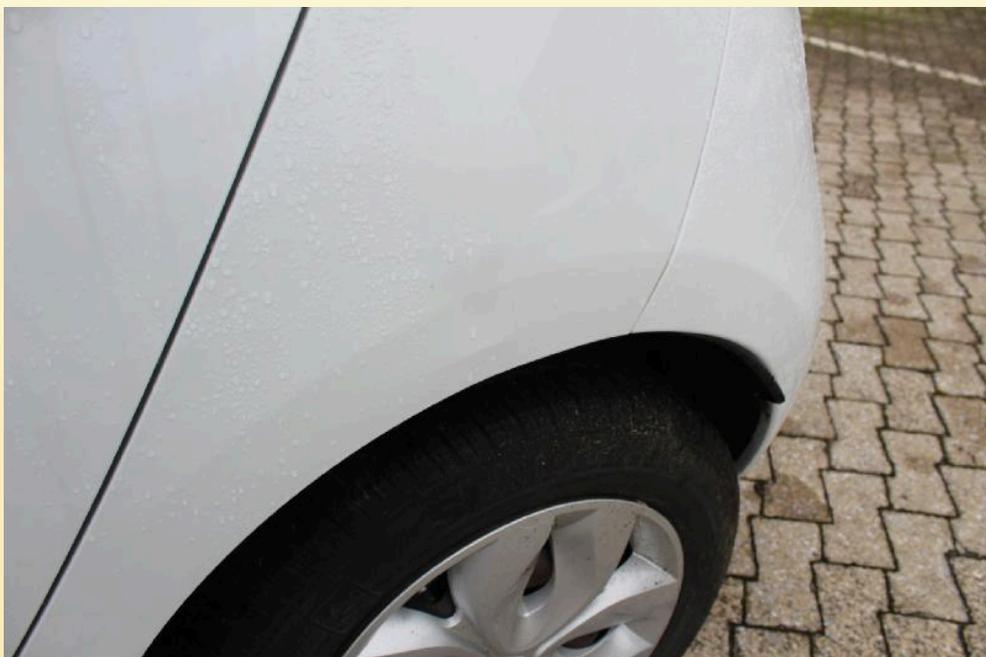


Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Innenraum allgemein

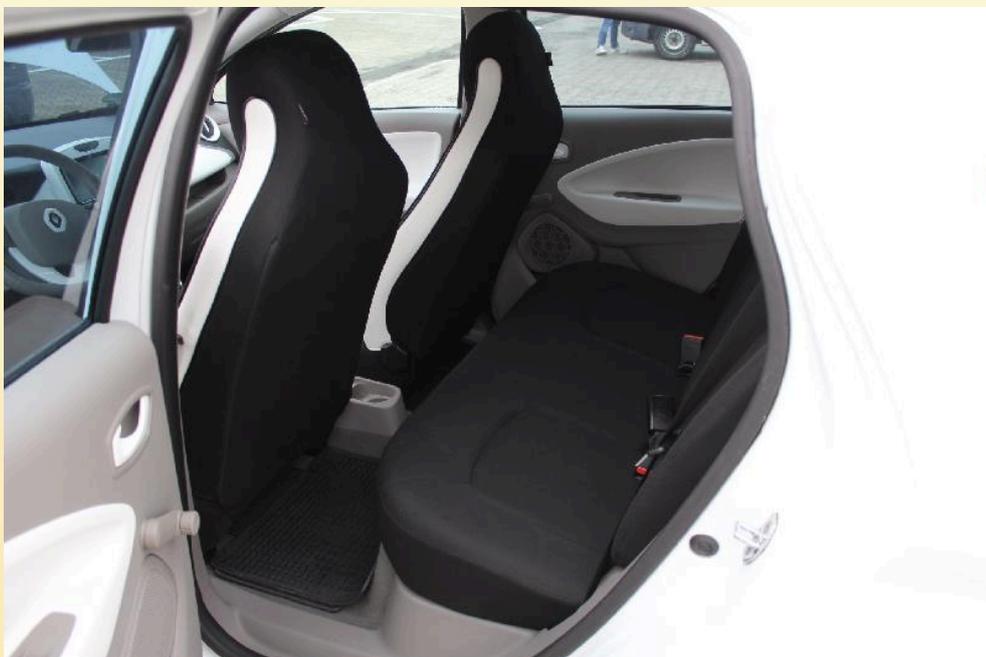


Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Bereifung



Bild: Bereifung



Bild: Motor



Bild: Elektro / Hybrid



Bild: HV-System