


Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

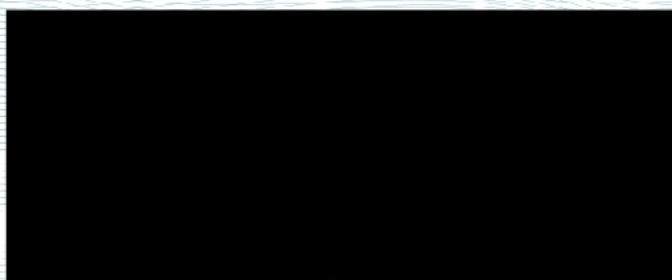

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Volkswagen
Modell	LT (01.1996->), 35 - Arbeitsmaschine,
Leistung	80 kW / 109 PS
Hubraum	2461 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Manuell, 5-Gänge
Erstzulassung	09.10.2003
Laufleistung	92.118 km
DAT Europa-Code®	
VIN	WV1ZZZ2DZ4H007462
Amtl. Kennzeichen	PB-EO 1617
KBA-Schlüssel	0603/000
Aufbauart	Hubarbeitsbühne
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	Unbekannt

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

M. Schäfers
Kraftfahrzeug-Sachverständiger
Expert Plus Partner der deutschen
Automobil Treuhand GmbH (DAT) Stuttgart

Urkundennummer	1038849-5JAVFBP2B61/000
Gutachtennummer	424100671-SC
Wertfeststellung am	05.11.2024
Wertfeststellung zum	30.10.2024
Datenstand	11/2024

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JAVFBP2B61/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	424100671-SC
Auftrag vom / durch	24.10.2024 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	30.10.2024



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang:
25 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **05.11.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 05.11.2024

Paderborn, den
Michael Schäfers



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Hubarbeitsbühne
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	LT (01.1996->) / 35 - Arbeitsmaschine
KBA-Nummer	0603/000
Fahrzeug-Ident-Nummer	WV1ZZZ2DZ4H007462 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Erste / Letzte Zulassung	09.10.2003 / 13.10.2014
Hubraum / Leistung	2.461 cm ³ / 80 kW (109 PS)
Motor	Motor 2,5 Ltr. - 80 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 5 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 3
Türen	2
Leer- / zul. Gesamtgewicht	2.070 / 3.500 kg
Länge / Breite / Höhe	8.200 / 2.150 / 2.750 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Heckantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	10/2025
Laufleistung abgelesen	92.118 km
Farbe	grauweiß R9002
Lackart	uni (2-Schicht)
Besichtigungszustand	es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung, Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden
Sonstiges	Eine Überprüfung des Sonderaufbaus, Hubarbeitsbühne/Steiger Omme Lift Typ 1950 konnte nicht durchgeführt werden.

BEREIFUNG

1. Reifensatz			Profiltiefe in mm	
Achse	Hersteller	Bezeichnung	links	rechts
1	Michelin	225/70 R15C 112/110R Agilis Alpin M+S	6,5	6,5
2	Continental	225/70 R15C 112/110R Vanco Winter M+S	2	3

SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS) mit EDS, Antriebsart: Heckantrieb, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Generator 90 A, Getriebe 5-Gang, Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Pritsche, Radstand 4025 mm, Reifen 225/70 R15C 112/110 R, Servolenkung, Stabilisator vorn, Stahlfelgen 6x15, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zul. Gesamtgewicht 3,50 t



SONDERAUSSTATTUNG

Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 95 Ah, Fahrwerk: Stoßdämpfer hinten verstärkt, Fensterheber elektrisch, Innenraumfilter: Pollenfilter, Innenverkleidung Trennwand / Rückwand, Klimaanlage, Motor 2,5 Ltr. - 80 kW TDI KAT (AVR), Nebenabtrieb am Getriebe, Radstand 4025 mm, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schmutzfänger vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz, Fahrerseite

ZUSATZAUSSTATTUNG

Hubarbeitsbühne/Steiger: Omme Lift Typ 1950ETZ, Bj. 2003, Serial-Nr.: 4785UT



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Karosserie (Körper)	Die Fahrerhausrückwand ist mehrfach verschrammt/verkratzt.	●
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - ohne Befund, geprüft - i.O.	●
Fahrerhaus	Der Einstieg vorn links weist Korrosion auf.	●
Türen	Die Tür rechts ist eingedellt. Die Tür links weist Korrosionsansätze auf.	●
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung vorn ist verschrammt.	●
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen	●
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen. Die Rückwandverkleidung ist verschmutzt.	●
Sitze	Der Sitzbezug links ist beschädigt.	●
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt	●
Armaturen/Signaleinr.	Die Armaturenblende ist beschädigt (Bohrlöcher). Die Armaturentafel ist mehrfach leicht verschrammt.	●
Warn-/Leuchtfolie	Warn-/Leuchtfolie entfernen.	●
Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit Winterreifen / M+S ausgestattet	●
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	●
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung		
Motor	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt	●
Wegfahrsperr	Die Kontrollleuchte "Elektronische Wegfahrsperrung" blinkt ständig - prüfen (Kostenausweitung möglich).	●
Kundendienst	Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 27.05.2021 bei 88023 km - überfällig.	●



HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig	●
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor. Die Bedienungseinheit für den Steiger-/Arbeitsbühne Omme Lift Typ 1950 lag vor.	●
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	●
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren drei Schlüssel vorhanden	●
Hub-/Arbeitsbühne	Die Sicherheitstechnische Prüfung-UVV ist überfällig - 01/2024. Eine Funktionsprüfung der Hubarbeitsbühne wurde nicht durchgeführt - Funktion prüfen - Kostenausweitung möglich.	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder

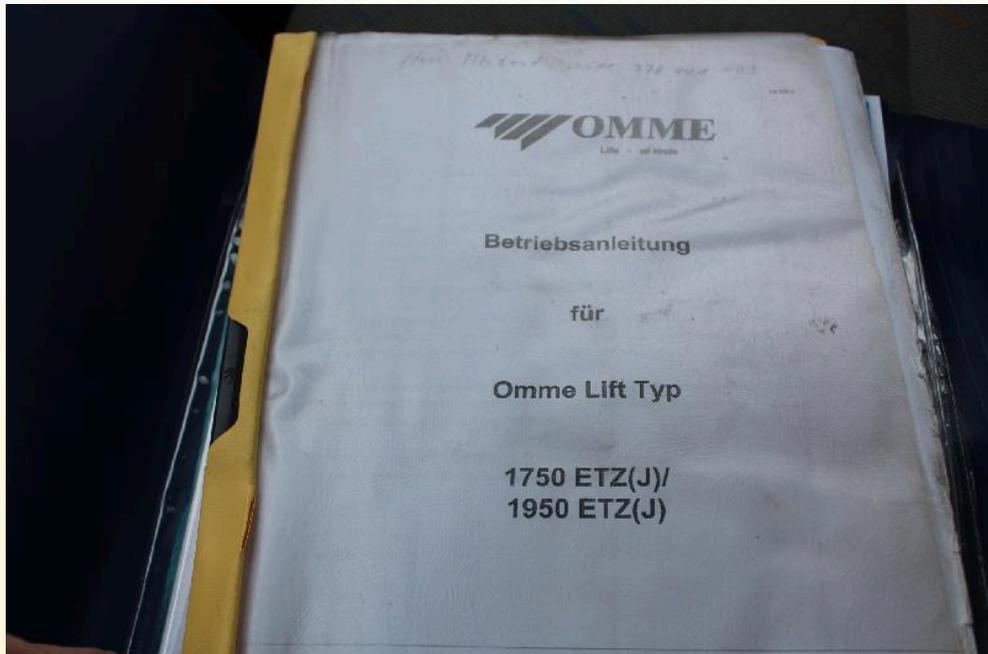


Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Fahrerhaus



Bild: Türen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Sitze



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Motor



Bild: Wegfahrsperr

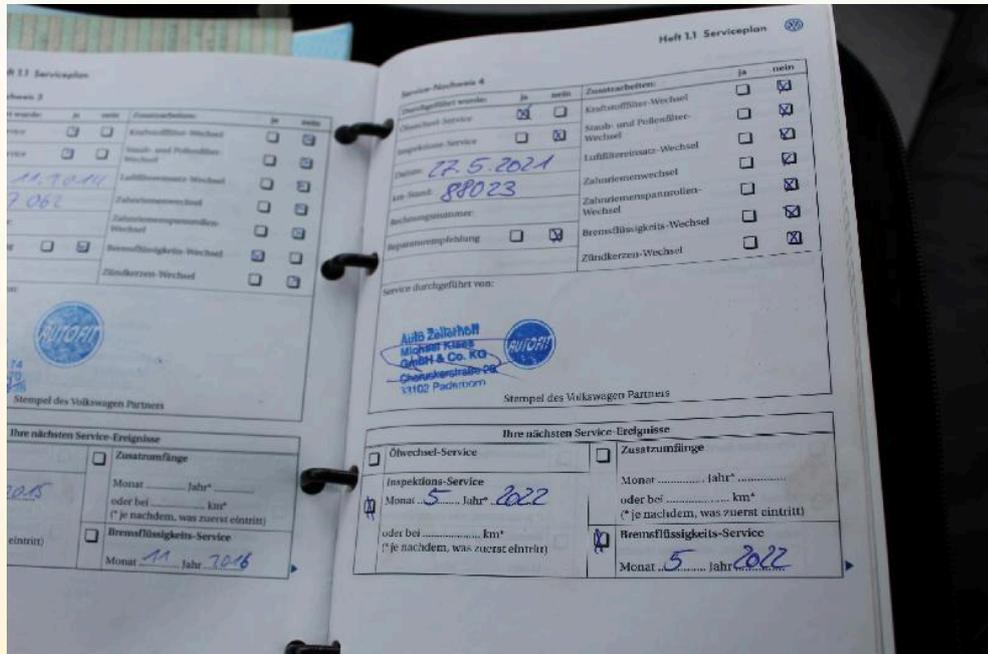


Bild: Kundendienst



Bild: Hub-/Arbeitsbühne



Bild: Hub-/Arbeitsbühne



Bild: Hub-/Arbeitsbühne



Bild: Hub-/Arbeitsbühne

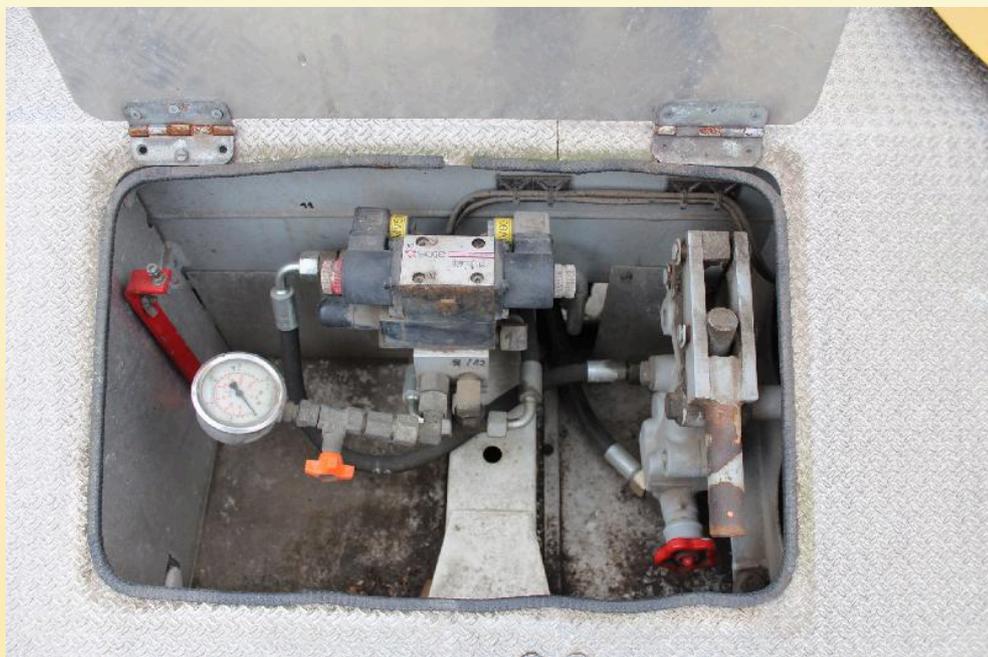


Bild: Hub-/Arbeitsbühne



Bild: Hub-/Arbeitsbühne



Bild: Hub-/Arbeitsbühne

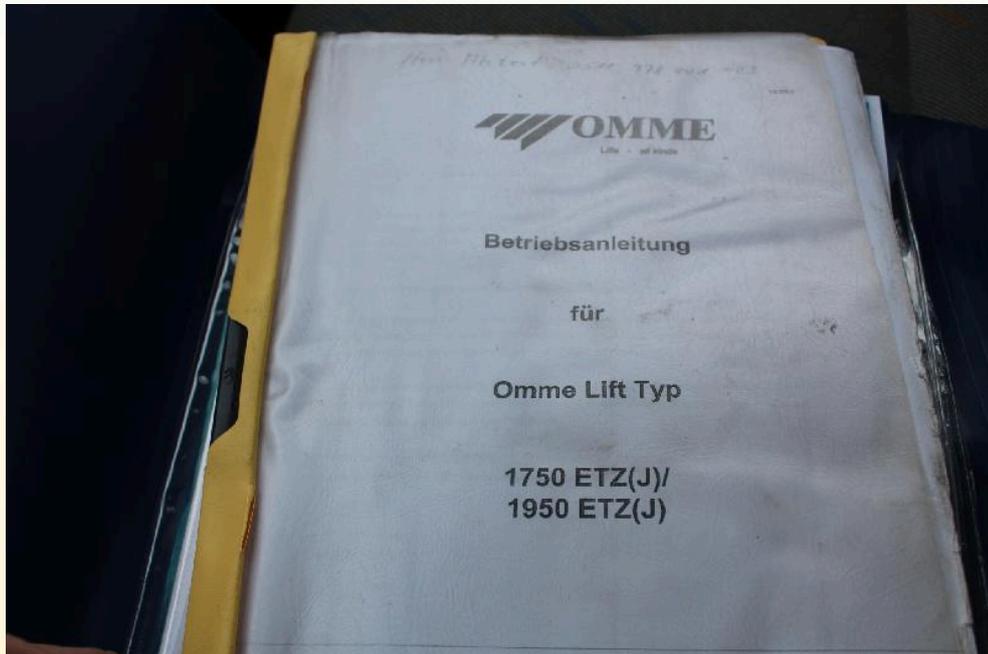


Bild: Hub-/Arbeitsbühne