

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT

Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.



FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Volkswagen
Modell	Polo V (6C1)(01.2014->2017), 1.4 TDI BMT/Start-Stopp, Trendline, 2014 - 2017
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	1422 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 5-Gang
Erstzulassung	01.12.2015
Laufleistung	96.330 km
DAT Europa-Code®	01 905 112 002 0006 DE006 5499
VIN	WVWZZZ6RZGY097692
Amtl. Kennzeichen	PB-WW 1048
KBA-Schlüssel	0603/BNU
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Unfallschaden	Unfallschaden (unrepariert)
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

M. Schäfers
Kraftfahrzeug-Sachverständiger
Expert PLUS Partner der deutschen
Automobil-Treuhand GmbH (DAT) Stuttgart

Urkundenummer	1038849-5JAUHBW0U9Y/000
Gutachtennummer	424100678-SC
Wertfeststellung am	31.10.2024
Wertfeststellung zum	30.10.2024
Datenstand	10/2024

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JAUHBW0U9Y/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	424100678-SC
Auftrag vom / durch	24.10.2024 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	30.10.2024



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

Anhang:
20 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **31.10.2024** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 31.10.2024

Paderborn, den
Michael Schäfers



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Polo V (6C1)(01.2014->2017) / Trendline BMT/Start-Stopp
KBA-Nummer	0603/BNU
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZ6RZGY097692 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Erste / Letzte Zulassung	01.12.2015 / 01.12.2015
Hubraum / Leistung	1.422 cm ³ / 55 kW (75 PS)
Motor	Motor 1,4 Ltr. - 55 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 3 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.152 / 1.640 / 488 kg
Länge / Breite / Höhe	3.972 / 1.682 / 1.462 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	1
nächste HU	02/2025
Laufleistung abgelesen	96.330 km
Farbe	Pure White
Sonstiges	Bei dem angegebenen Händler-Einkaufswert ohne MwSt. handelt es sich um das höchste, regional telefonisch eingeholte Restwertangebot.

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Continental	185/60 R15 84T WinterContact TS 870 M+S
2	Continental	185/60 R15 84T WinterContact TS 860 M+S
Ersatzrad	Hankook	185/60 R15 84H Kinergy Eco 2 K435

Profiltiefe in mm

links	rechts
4,5	4,5
3,5	3,5
7	



SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungspaket: BlueMotion Technology, Außenspiegel asphärisch, links, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremscheiben vorn (256 mm x 22 mm), Dachhimmel Stoff, grau, Doppelscheinwerfer (Halogen), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbelichtung, Getriebe 5-Gang, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 134 A, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten, Lautsprecher (6), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leuchtweitenregelung, Longlife-Service, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Nebelschlussleuchte, Nebelschlussleuchte integriert, Reifen 185/60 R15 ..H, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzbank / Lehne geteilt, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Sonnenblenden mit Spiegel, Stabilisator vorn, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger lackiert, Tagfahrlicht, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung

SONDERAUSSTATTUNG

Antennen-Diversity, Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth), Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Batterie 68 Ah, Bordwerkzeug und Wagenheber, Cool & Sound-Paket 2, Einparkhilfe vorn und hinten, Fahr-Komfort-Paket, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Generator 140 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Handschuhfach mit Kühlfunktion, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Karosserie: 4-türig, Klimaanlage Climatronic 1-Zonen, Klimazone: Nicht Heissland, Klimazone: Standard-Klimazonen, Kopf-Airbag-System hinten, Lautsprecher (6), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Luftzusatzheizung elektrisch, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,4 Ltr. - 55 kW TDI KAT (CUSA), Multifunktionsanzeige Plus, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Sitz-Komfort-Paket, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Pure-White, Trommelbremsen hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Winter-Paket



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Die Lackschichtdickenmessung war **ohne** Befund.

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	
Karosserie aussen / Beleuchtung		
Karosserie (Körper)	Fahrzeug mit nicht behobenen Frontschaden.	🔴
Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - ohne Befund	🟢
Fahrerhaus	Der Einstieg v.l. ist leicht verschrammt. Der Einstieg h.l. ist leicht eingedellt.	🔴
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung hinten weist leichte Lackmängel/-beschädigungen auf.	🔴
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen	🔴
Leucht-/Warnfolie	Leucht-/Warnfolie entfernen	🔴
Innen/Kofferraum/Bereifung		
Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	🔴
Sitze	Die Sitzbezüge (Stoff) sind leicht verschmutzt - aufbereiten	🔴
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt	🔴
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Der Kofferraum ist leicht verschmutzt - aufbereiten / reinigen	🔴
Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit Winterreifen / M+S ausgestattet	🟢
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	🟢
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung		
Motor	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt	🟢
Kundendienst	Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 14.05.2024 bei 90126 km	🟢
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig	🟢
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	🟢
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	🟢



Schließsystem

Bei der Besichtigung waren zwei Schlüssel
vorhanden



ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht

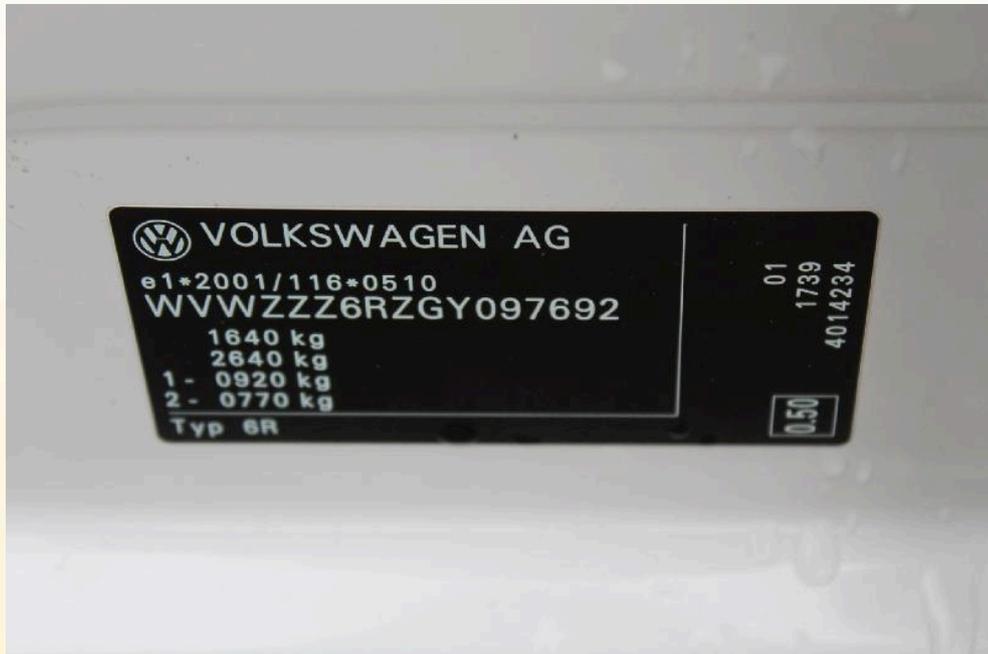


Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Karosserie (Körper)



Bild: Fahrerhaus



Bild: Fahrerhaus



Bild: Stoßstangen



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Sitze



Bild: Sitze



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Bereifung