

Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT


Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf



Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

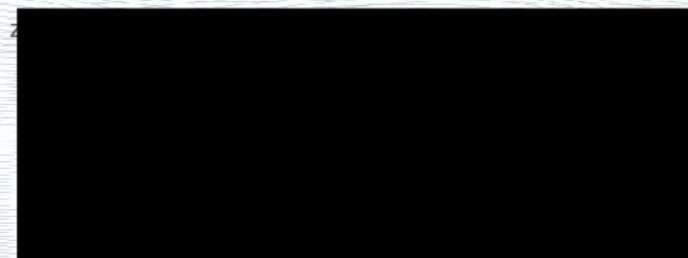

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Volkswagen
Modell	T5 Transporter Kasten-Kombi (7E)(09.2009->2015), 2.0 TDI 4Motion, 2009 - 2015
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 6-Gang
Erstzulassung	15.11.2012
Laufleistung	227.679 km
DAT Europa-Code®	02 905 030 002 0001 DE001 5141
VIN	WV1ZZZ7HZDH048857
Amtl. Kennzeichen	PB-EO 1628
KBA-Schlüssel	0603/AVS
Aufbauart	Kastenwagen
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	Unbekannt

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Hüser
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen



Urkundennummer
Gutachtennummer
Wertfeststellung am
Wertfeststellung zum
Datenstand

1038849-5JEBHK2AU3M/000
525080551-SC
27.08.2025
27.08.2025
08/2025



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JEBHK2AU3M/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	525080551-SC
Auftrag vom / durch	19.08.2025 / Westfalen Weser Netz GmbH
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Hüser
Besichtigungsdatum	26.08.2025 12:30 Uhr



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **27.08.2025** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.



Anhang:
33 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Besteuerungsart: Regelbesteuerung

Bewertungsdatum 27.08.2025

Paderborn, den 28.08.2025
Michael Hüser



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Transporter
Aufbauart	Kastenwagen
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	T5 Transporter Kasten-Kombi (7E)(09.2009->2015) / Kasten 4Motion
Fahrzeug-Ident-Nummer	WV1ZZZ7HZDH048857 identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Amtliches Kennzeichen	PB-EO 1628
KBA-Nummer	0603/AVS
Erste / Letzte Zulassung	15.11.2012 / 16.09.2024
Hubraum / Leistung	1.968 cm³ / 103 kW (140 PS)
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	4 / 2
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.917 / 2.800 / 883 kg
Länge / Breite / Höhe	4.892 / 1.904 / 1.990 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Anzahl Halter	unbekannt
nächste HU	01/2025
Letzter Kundendienst am	17.01.2023
Letzter Kundendienst bei km	213.319
Laufleistung abgelesen	227.679 km
Farbe	Candy-Weiß
Lackart	uni (2-Schicht)
Unfallschaden	unbekannt
Besichtigungszustand	leicht verschmutzt
Besichtigungsbedingungen	allgemein ausreichend, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Continental	205/65 R16C 107/105T VancoWinter2
2	Pirelli	205/65 R16C 107/105T Carrier Winter
Ersatzrad		

Profiltiefe in mm

links	rechts
7	7
8	8



SERIENAUSSTATTUNG

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel konvex, rechts, Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi, Bremsscheiben hinten (294 mm x 22 mm), Bremsscheiben vorn 16" (308 mm x 29,5 mm), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA), Fzg. ohne Fenster im Lade-/Fahrgastraum, Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum, Getriebe 6-Gang, Innenraumfilter: Pollenfilter, Karosserie/Aufbau: Kasten (Standard), Karosserievariante: Normaldach, Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI KAT (CAAC), Nichtraucher-Paket, Radstand 3000 mm, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheinwerfer H4, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links entfällt, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Sitzreihe entfällt, Stahlfelgen 6,5x16, Tagfahrlicht, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung

SONDERAUSSTATTUNG

2. Batterie, 2. Batterie 80 Ah, Anhängerkupplung: Kugelkopf fest, Audiosystem RCD 200 mit MP3-Wiedergabefunktion (Radio/CD-Player, 2 Lautsprecher), Audiosystem RCD 210 (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 61 Ah, Differentialsperre hinten, Elektrik-Paket 1, Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus), Fahrassistenz-System: Einparkhilfe hinten, Fahrwerk: Dämpfung und Stabilisatoren verstärkt, vorn und hinten, Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts, Fensterheber elektrisch, Generator 180 A, Heckklappe mit Verglasung, Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage, Heckscheibenwischer, Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus), Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend, Longlife-Service, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Reifen 205/65 R16C 107/105 T (M+S), Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand, Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn, Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Tagfahrlicht, Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe), Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 3,00 t, Zusatzheizung (Warmwasser)

ZUSATZAUSSTATTUNG

Laderaumboden Sortimo, Laderaum Regaleinbauten (Sortimo), Laderaumbeleuchtung LED, Schraubstock, Warn-/Dekorstreifen, Wechselrichter, Radio JVC KD-R 731BT, Spanngurte



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenwand, hinten links	890 µ
Kotflügel, vorn links	190 µ

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position

Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Fahrzeug mit erhöhter Lackschichtdicke	▼
Türen	Die Türdichtung v.l. ist beschädigt, Türen rundum mit Lackbeschädigungen im Kantenbereich, Die Tür v.r. ist leicht eingedellt und verschrammt	⬮
Hauben	Heckklappe leicht verformt mit Lackbeschädigungen/Korrosionsstellen	⬮
Kotflügel/Seitenteile	Die Seitenwand rechts ist eingedellt, verformt und weist Lackbeschädigungen/Korrosionsstellen auf, Die Seitenwand links ist leicht eingedellt und verschrammt	⬮
Stoßstangen	Die Stoßfängerverkleidung vorn ist gestaucht und verschrammt, Die Stoßfängerverkleidung hinten ist verschrammt	⬮
Spiegel/Zierleisten	Der Außenspiegel rechts ist verschrammt	⬮
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/-Schrammen/-Beschädigungen, Fahrzeug rundum mit Korrosion (Heckklappe, Schweller, Radläufe)	⬮

Innen/Kofferraum/Bereifung

Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	⬮
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt, Die Einstiegsverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt	⬮
Armaturen/Signaleinr.	Tacho leicht verschrammt	⬮
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Laderaumverkleidungen sind leicht verschrammt - aufbereiten / reinigen, Laderaum mit Lackbeschädigungen, Die Heckklappenverkleidung ist verschrammt / beschädigt	⬮



Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit Winterrädern / M+S ausgestattet	●
Profiltiefe in mm	siehe Anlage Fahrzeugdaten	●
Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung		
Motor	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt	●
Betriebsbremse	Bremsscheiben rundum mit Korrosion (Gebrauchsspur)	▼
Kundendienst	geprüft - i.O., Ein Kundendienst ist fällig, Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 17.01.2023 bei 213319 km	●
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist fällig	●
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	●
Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	●
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Schlüssel vorhanden, Ein Funkschlüssel ist beschädigt	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder

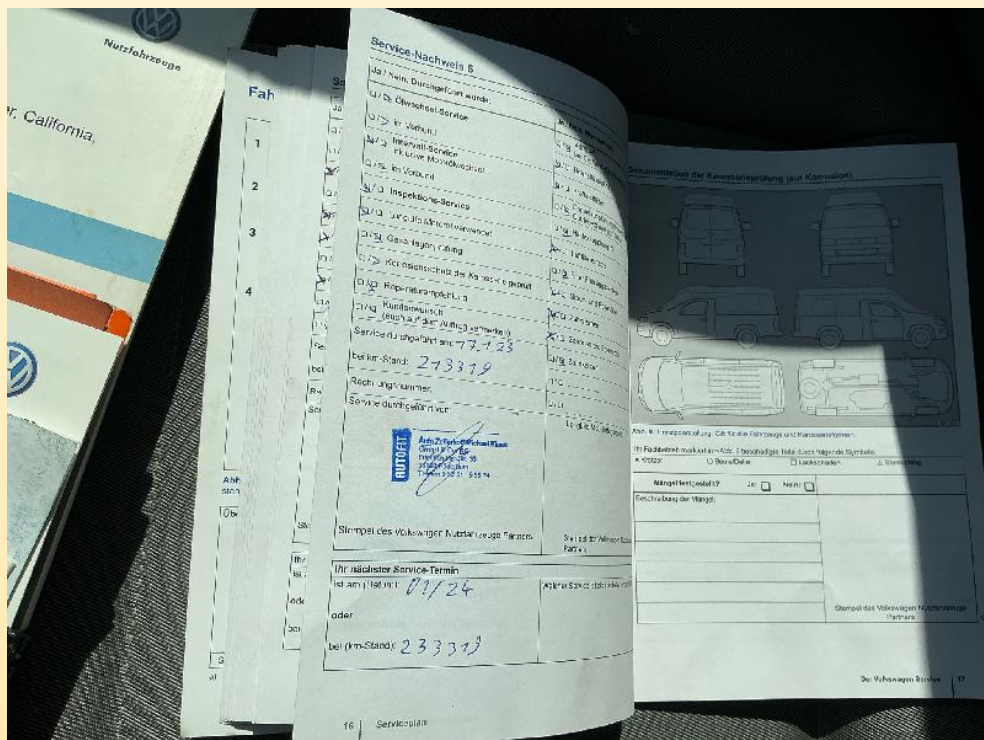


Bild: Lichtbilder



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Türen



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Hauben



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Kotflügel/Seitenteile



Bild: Schweller



Bild: Schweller



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Stoßstangen



Bild: Spiegel/Zierleisten



Bild: Lackierung



Bild: Lackierung



Bild: Lackierung



Bild: Lackierung



Bild: Lackierung



Bild: Lackierung



Bild: Scheiben



Bild: Scheiben



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Armaturen/Signaleinr.



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau

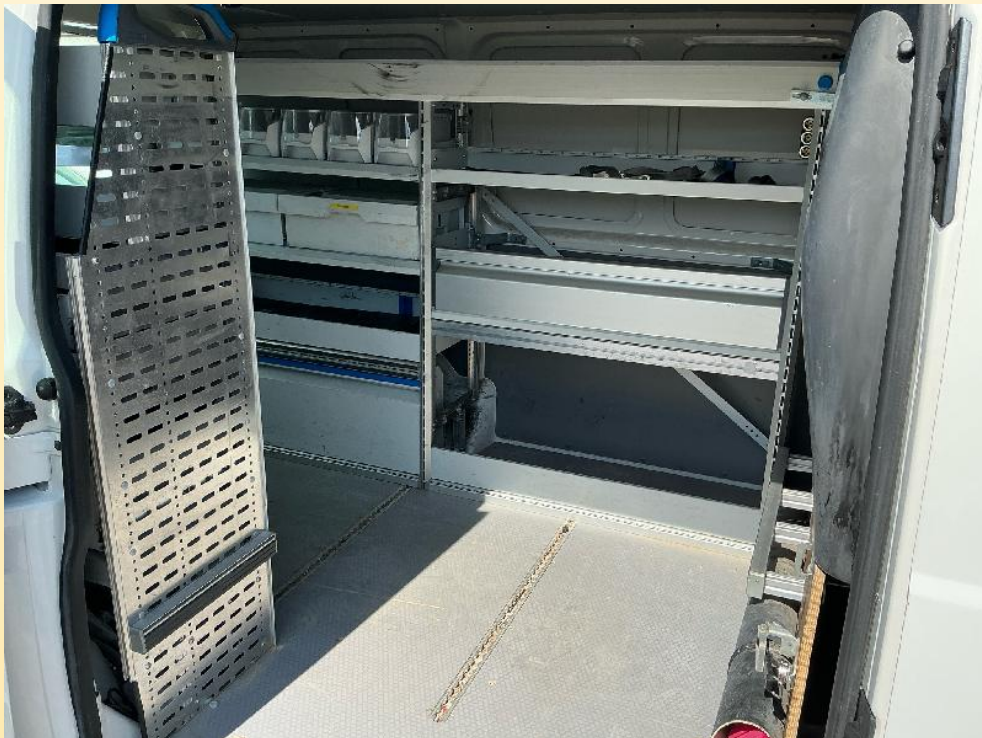


Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau

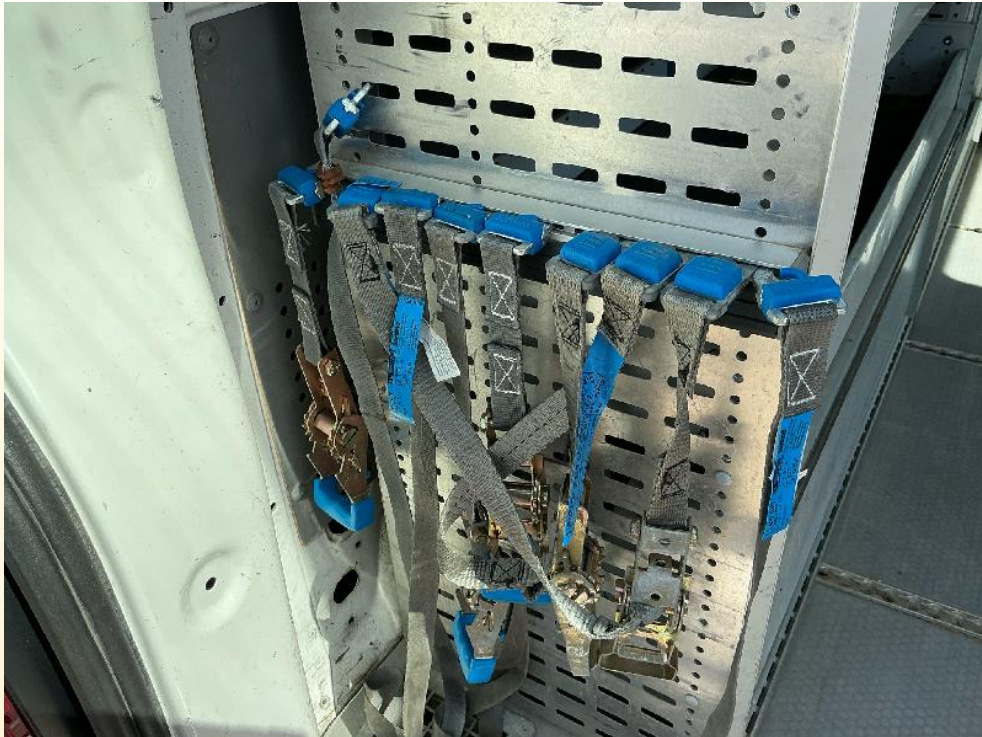


Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Motor



Bild: Motor



Bild: Motor

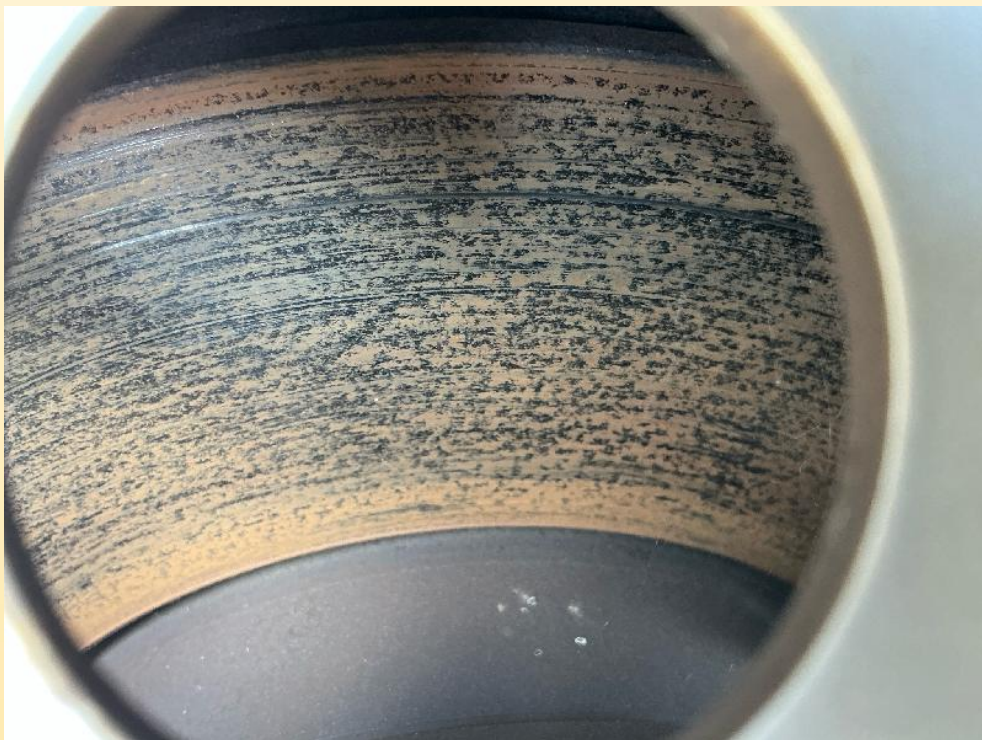


Bild: Betriebsbremse

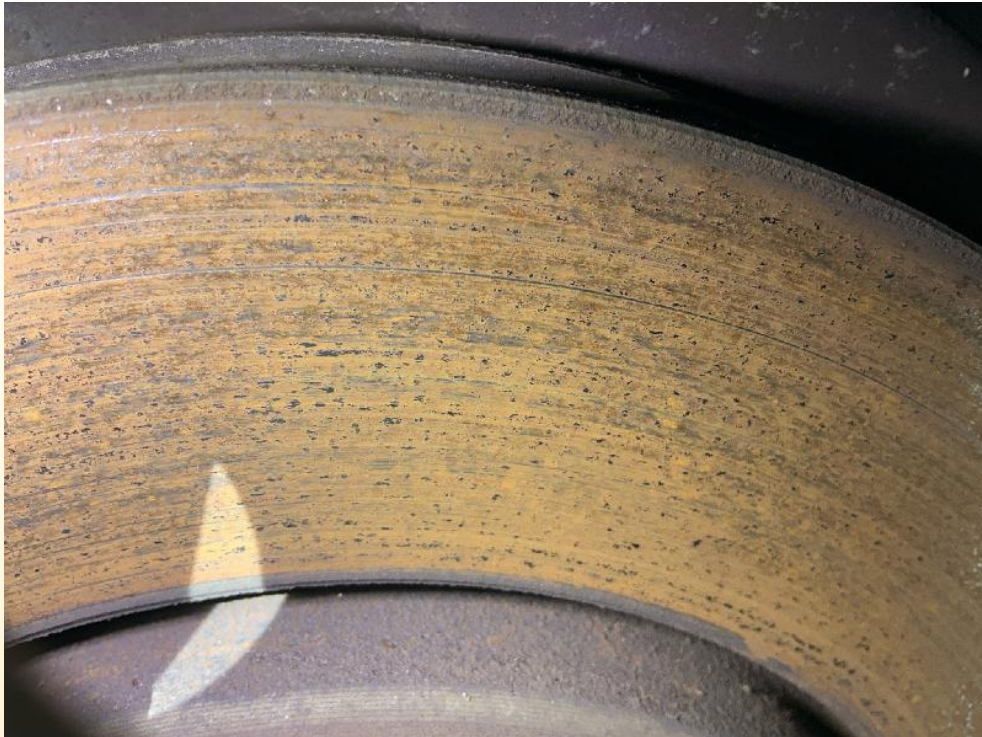


Bild: Betriebsbremse



Bild: Schließsystem