


Urkunde



DAT-SCHÄTZUNG

HÄNDLEREINKAUFSWERT


Der Händlereinkaufswert für das beschriebene Fahrzeug wird für den Zeitpunkt der Untersuchung nach dem DAT-Schätzungsverfahren ermittelt auf

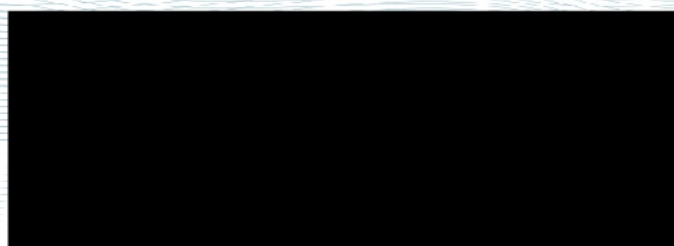

Dieser Schätzwert versteht sich als Endwert.

Alle ausgewiesenen Währungsbeträge sind Netto
Besteuerungsart: Regelbesteuert

Gegen die Höhe des Schätzwertes kann innerhalb eines Monats, vom Ausstellungsdatum der Urkunde an gerechnet, Einspruch erhoben werden.

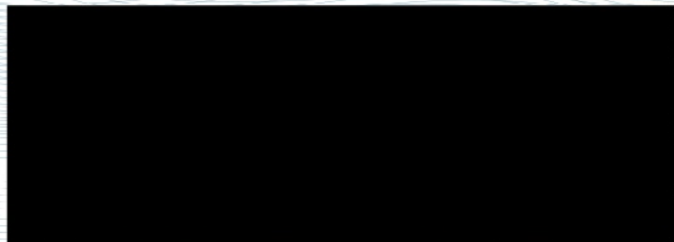

FAHRZEUGDATEN

Hersteller	Volkswagen
Modell	Polo V (6C1)(01.2014->2017), 1.4 TDI BMT/Start-Stopp, Trendline, 2014 - 2017
Leistung	55 kW / 75 PS
Hubraum	1422 ccm
Motorart	Diesel
Getriebe	Getriebe 5-Gang
Erstzulassung	20.11.2014
Laufleistung	142.376 km
DAT Europa-Code®	01 905 112 002 0006 DE006 5382
VIN	WVWZZZ6RZF160204
Amtl. Kennzeichen	HM-W 3015
KBA-Schlüssel	0603/BNU
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Unfallschaden	unbekannt
Anzahl Halter	1

DAT EXPERT PARTNER

Diese DAT-Schätzung wurde erstellt durch den Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH:

Michael Schäfers
Buschhorn + Schäfers
Wewerstr. 9
33106 Paderborn-Elsen

M. Schäfers
Kraftfahrzeuge-Sachverständiger
Expert Plus Partner der deutschen
Automobil-Treuhand GmbH (DAT) Stuttgart

Urkundennummer	1038849-5JHR601F1YK/000
Gutachtennummer	426050286-SC
Wertfeststellung am	19.05.2026
Wertfeststellung zum	18.05.2026
Datenstand	05/2026

Hinweise für den Auftraggeber siehe
www.dat.de/SVURKUNDENAGHINWEISE.html.



BUSCHHORN + SCHÄFERS Kfz-Sachverständige, Wewerstr. 9, 33106 Paderborn

Westfalen Weser Netz GmbH
Tegelweg 25
33102 Paderborn

ANLAGE ZUR DAT-URKUNDE
1038849-5JHR601F1YK/000

BETRIFFT	Schätzung
Auftragsnummer	426050286-SC
Auftrag vom / durch	19.05.2026 / Westfalen Weser Netz GmbH
Vertragsnummer	426050286-sc
Fahrzeughalter	Westfalen Weser Netz GmbH
Sachverständiger	Michael Schäfers
Besichtigungsdatum	19.05.2026 8:30 Uhr




FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)
Alle Angaben in EUR ohne MwSt.

BEWERTUNG

Unter Berücksichtigung der bewerteten Ausstattungen, festgestellter Mängel und Schäden sowie sonstiger wertbeeinflussender Faktoren wurde am **19.05.2026** durch den Sachverständigen nachstehender Wert für dieses Fahrzeug ermittelt:
Händlereinkaufswert ohne MwSt.

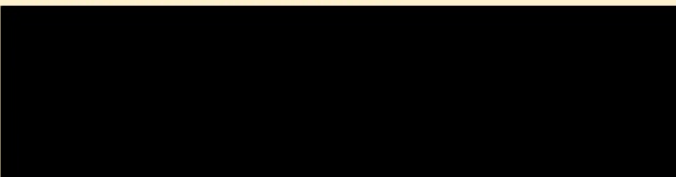

Anhang:
21 Seiten
Fahrzeugbeschreibung
Zustandsbericht/Fotos

Bewertungsdatum 19.05.2026

Paderborn, den 20.05.2026
Michael Schäfers



TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Polo V (6C1)(01.2014->2017) / Trendline BMT/Start-Stopp
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZ6RZFY160204
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung Teil 1
Amtliches Kennzeichen	HM-W 3015
KBA-Nummer	0603/BNÜ
Erste / Letzte Zulassung	20.11.2014 / 20.11.2014
Hubraum / Leistung	1.422 cm³ / 55 kW (75 PS)
Motor	Motor 1,4 Ltr. - 55 kW TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 3 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.152 / 1.640 / 488 kg
Länge / Breite / Höhe / Radstand	3.972 / 1.682 / 1.462 / 2.470 mm
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 5
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
Anzahl Halter	1
nächste HU	10/2027
Letzter Kundendienst am	27.01.2026
Letzter Kundendienst bei km	141.787
Laufleistung abgelesen	142.376 km
Farbe	Pure White
Lackart	uni (2-Schicht)
Unfallschaden	unbekannt
Besichtigungszustand	verkehrssicher, undemontiert
Besichtigungsbedingungen	Es konnte nur eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Firmengelände durchgeführt werden, Das Fahrzeug konnte nicht von unten besichtigt werden. Eine Hebebühne war nicht verfügbar

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Continental	185/60 R15 88T WinterContact TS 870 XL M+S
2	Fulda	185/60 R15 88T Kristall Montero 3 MS XL
Ersatzrad		
Reifenzustand		verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
4	4
4	4



SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungspaket: BlueMotion Technology, Außenspiegel asphärisch, links, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremsscheiben vorn (256 mm x 22 mm), Dachhimmel Stoff, grau, Doppelscheinwerfer (Halogen), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe 5-Gang, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kopfstützen hinten (3-fach), Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert, Kältemittel R 134 A, Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten, Lautsprecher (6), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leuchtweitenregelung, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR), Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Nebelschlussleuchte, Nebelschlussleuchte integriert, Reifen 185/60 R15 ..H, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzbank / Lehne geteilt, Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze: Normalsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel, Stabilisator vorn, Stahlfelgen 6x15, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger lackiert, Tagfahrlicht, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung

SONDERAUSSTATTUNG

Antennen-Diversity, Anzeige für Waschwasserstand, Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth), Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe, Batterie 68 Ah, Cool & Sound-Paket 1, Einparkhilfe vorn und hinten, Fahr-Komfort-Paket, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Generator 140 A, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Karosserie: 4-türig, Klimaanlage Climatic, Klimazone: Nicht Heissland, Klimazone: Standard-Klimazonen, Kopf-Airbag-System hinten, Lautsprecher (6), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Luftzusatzheizung elektrisch, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,4 Ltr. - 55 kW TDI KAT (CUSA), Multifunktionsanzeige Plus, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Rußpartikelfilter, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Sonderlackierung Pure-White uni, Trommelbremsen hinten, Türgriffe außen Wagenfarbe, Winter-Paket



Bemerkungen

Die Fahrzeugbewertung erfolgte im demontagefreien Zustand.

Auftrag und Besichtigung

Gemäß Auftrag wurde das in den Fahrzeugdaten näher bezeichnete Fahrzeug besichtigt und darüber eine Fahrzeugbewertung erstellt.

Besichtigungsort:

Westfalen Weser Netz GmbH,
Tegelweg 25, 33102 Paderborn

Lackschichtdicke

Es wurde eine Lackschichtdickenmessung und eine optische Überprüfung auf Vorschäden vorgenommen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden mindestens drei Messungen pro Bauteil durchgeführt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Motorhaube

199 μ

Reparaturlackierungen an nichtmetallischen Bauteilen können nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



PRÜFBERICHT

Position

Beschreibung

Karosserie aussen / Beleuchtung

Lackschichtdicke	Es wurde eine Lackschichtdickenmessung durchgeführt - Fahrzeug mit erhöhter Lackschichtdicke - Motorhaube mit Rep.-Lackierung bis 199µ.	▼
Fahrerhaus	Der Einstieg v.l. ist leicht verschrammt (Kratzer).	●
Türen	Tür vorn rechts mit leichten Lackmängeln im Kantenbereich - siehe Lack.	▼
Kotflügel/Seitenteile	Kotflügel links mit leichtem Lackmangel - siehe Lack.	▼
Lackierung	Fzg. mit Gebrauchsspuren, leichten Steinschlägen im Frontbereich sowie mit leichten Lackmängeln/ -Schrammen/-Beschädigungen. Fahrzeug mit Verunreinigungen (Teerspritzer/Klebereste) - polieren/reinigen.	●

Innen/Kofferraum/Bereifung

Innenraum allgemein	Aufbereiten / Reinigen	●
Verkleidungen	Die Türverkleidungen sind teilweise leicht verschrammt / verschmutzt	●
Koffer-/Laderaum/Aufbau	Die Kofferraumverkleidungen sind leicht verschrammt/verschmutzt - aufbereiten / reinigen	●
Felgen	Die Radvollblende vorn links fehlt.	●
Bereifung	Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung mit Winterreifen / M+S ausgestattet	▼

Motorraum/Bodengruppe/Bremsen/Lenkung

Motor	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt	●
Kundendienst	Kundendienst zuletzt lt. Serviceheft am 27.01.2026 bei 141787 km	●
HU/AU/SP §57B	Die HU / AU ist nicht fällig - 10/2027	●
Fzg. Unterlagen	Das Bordbuch sowie das Serviceheft lagen vor	●



Klimaanlage	Funktion geprüft - i.O.	●
Navigationsgerät	Es ist kein Navigationsgerät vorhanden	▼
Schließsystem	Bei der Besichtigung waren zwei Funkschlüssel vorhanden	●
Warn-/Dekorfolie	Warn-/Dekorfolie entfernen	●

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Diagonalansicht



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder



Bild: Lichtbilder

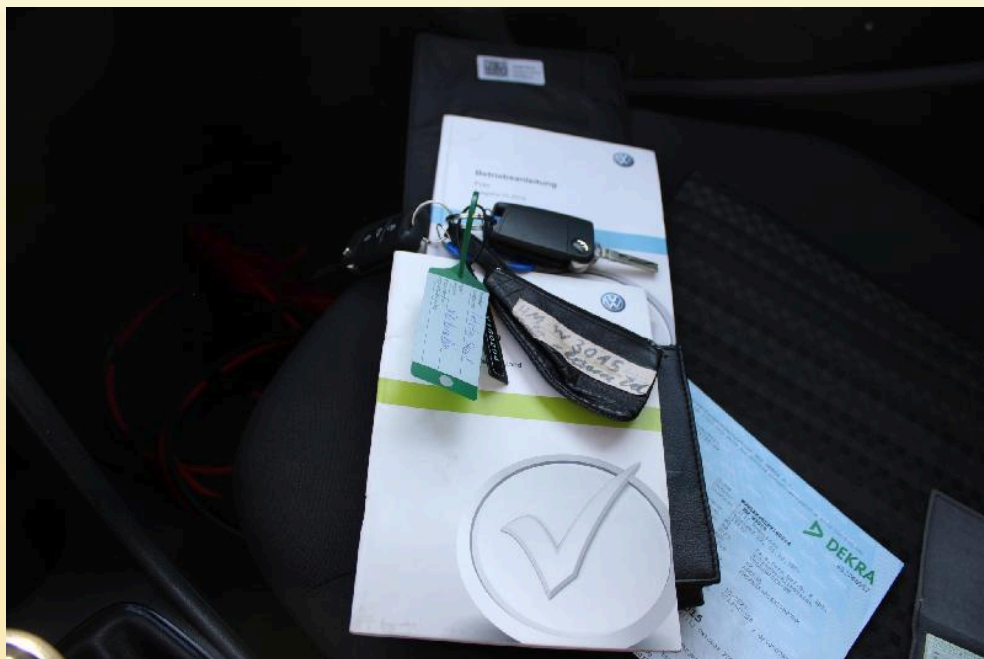


Bild: Lichtbilder



Bild: Lackschichtdicke



Bild: Fahrerhaus



Bild: Türen



Bild: Dach/Schiebedach



Bild: Kotflügel/Seitenteile

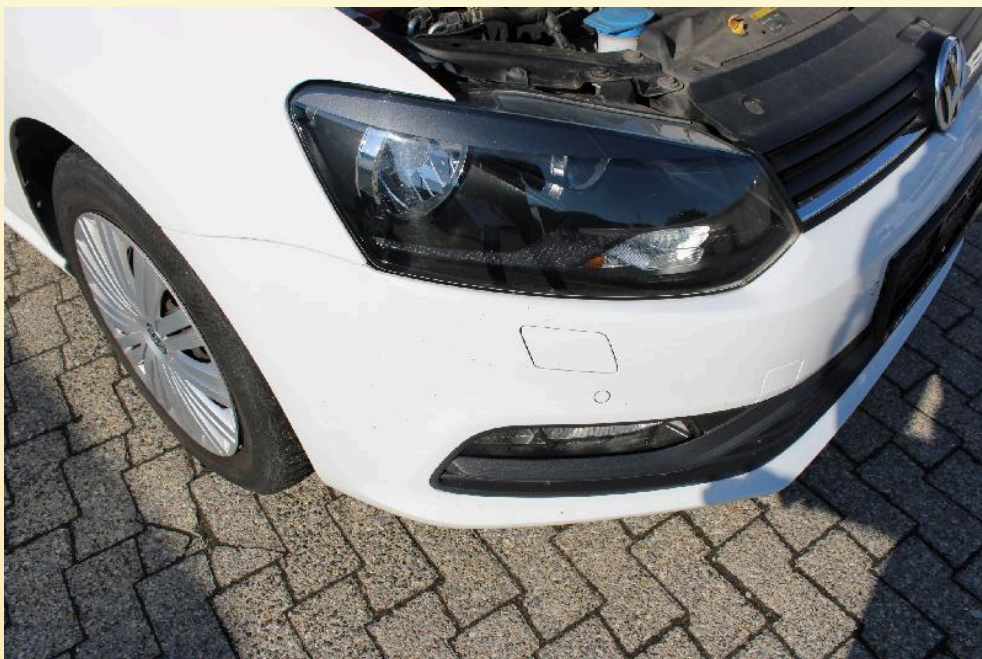


Bild: Lackierung



Bild: Innenraum allgemein

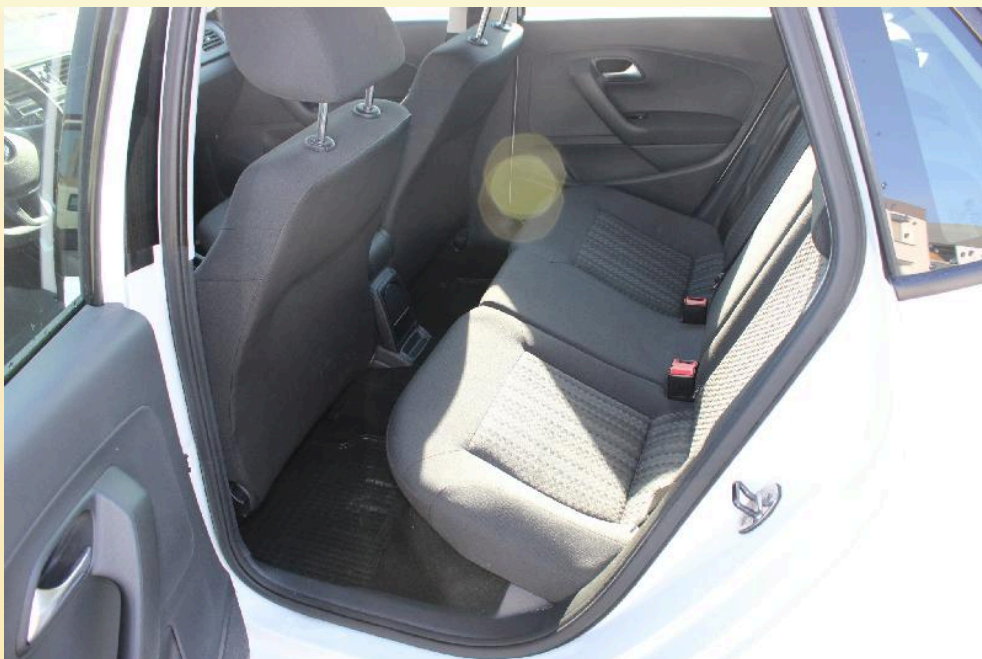


Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Innenraum allgemein



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Verkleidungen



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau



Bild: Koffer-/Laderaum/Aufbau

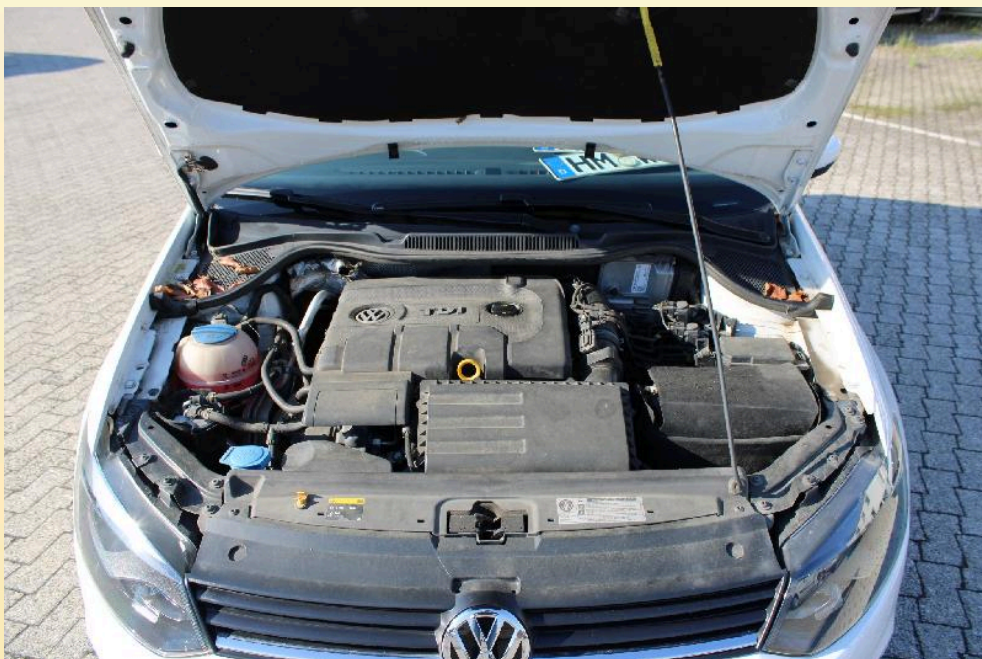


Bild: Motor



Service-Nachweis 11

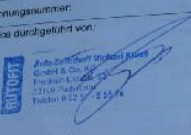
☒ Ja / Nein, durchgeführt wurde:	☒ Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Öl / Ölwechsel-Service	☒ 1. Achse
☒ 1. Inspektion	☒ 2. Bremsflossigkeit
☒ 1.3 mit Motorölwechsel	☒ 3. Dieselfahrtschalter
☒ 1.3 und erweitertem Inspektionsumfang	☒ 4. Gasfilter
☒ 1.3 LongLife Motoröl verwendet	☒ 5. Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ 1.3 Karkassenprüfung	☒ 6. Halbschleppkupplung: Öl
☒ 1.3 Reparaturempfehlung	☒ 7. Luftfiltereinsatz
☒ 1.3 Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerkt)	☒ 8. Radentfälsche (Dichtmatte)
Service durchgeführt am: 27.7.26	☒ 9. Staub- und Pollenfiltereinsatz
bei km-Stand: 141787	☒ 10. Zahnriemen
Rechnungsnummer:	☒ 11. Zündkerzen
Service durchgeführt von:	☒ 12. LongLife Mobilitätsgarantie
	
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihr nächster Service-Termin	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
Perfekt Service-Intervall-Anzeige	

Abb. 13 Prinzip
Ihr Fachbetrieb
x Kretz

Mäng
Beschreib

Bild: Kundendienst